


PO-APPA-SGI-028 - Requisitos de SSMA na Descarga de Granéis Sólidos

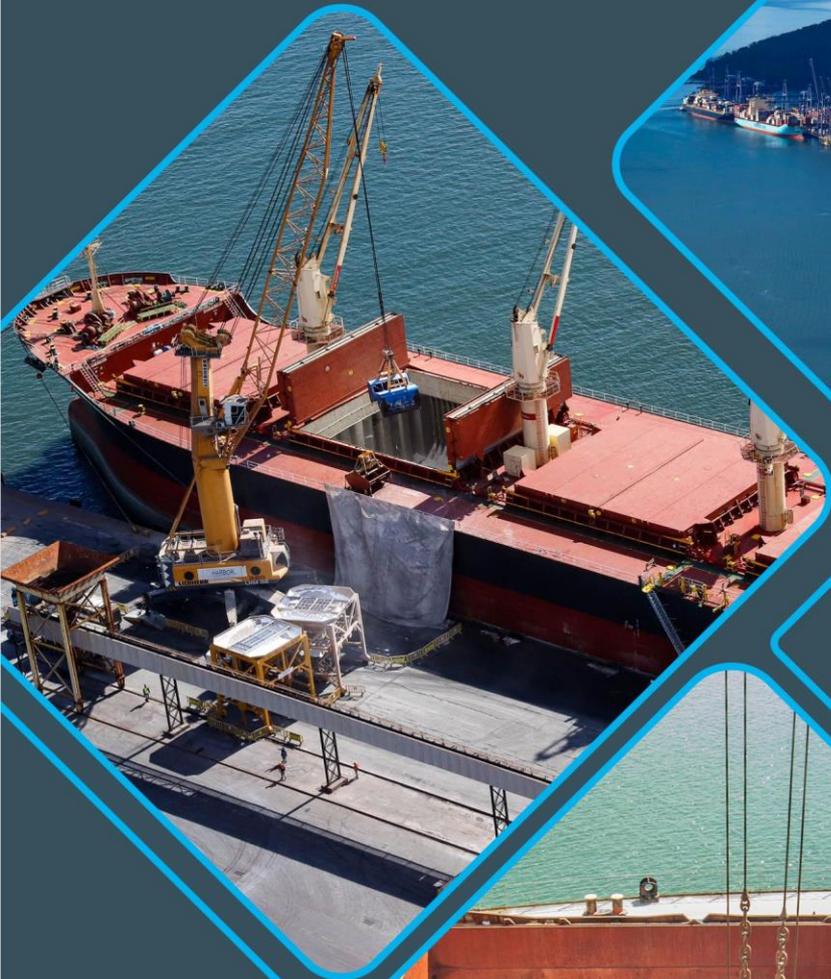

	SISTEMA DE GESTÃO INTEGRADO	Rev.: 00	
	PROCEDIMENTO OPERACIONAL	Pág.: 02/40	
Requisitos de SSMA na Descarga de Granéis Sólidos			Código: PO-APPA-SGI-028

Sumário

1	OBJETIVO	4
2	CAMPO DE APLICAÇÃO	4
3	DOCUMENTOS DE REFERÊNCIA	4
3.1	REQUISITOS LEGAIS SOBRE A EXPLORAÇÃO DE PORTOS ORGANIZADOS E FISCALIZAÇÃO	4
3.2	REQUISITOS LEGAIS E OUTROS REQUISITOS SOBRE SEGURANÇA NO TRÁFEGO AQUAVIÁRIO, TRANSPORTE MARÍTIMO DE CARGAS PERIGOSAS E PREVENÇÃO E COMBATE DA POLUIÇÃO	5
3.3	REQUISITOS LEGAIS E OUTROS REQUISITOS SOBRE O TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE PRODUTOS PERIGOSOS	5
3.4	NORMAS REGULAMENTADORAS ASSOCIADAS.....	6
3.5	OUTROS REQUISITOS.....	6
4	TERMOS E DEFINIÇÕES	7
5	DESCRIÇÃO	8
5.1	PRÉ-QUALIFICAÇÃO DOS OPERADORES PORTUÁRIOS	8
5.2	PROGRAMAÇÃO, ATRACAÇÃO, OPERAÇÃO E DESATRACAÇÃO DE NAVIOS	8
5.3	REGRAS GERAIS DE SEGURANÇA E TRÂNSITO PARA USUÁRIOS E VEÍCULOS.....	8
5.4	DESCARGAS DE GRANÉIS SÓLIDOS EM GERAL	8
5.4.1	Regras gerais	8
5.4.2	Requisitos para máquinas e equipamentos	10
5.4.3	Pessoal e competências necessárias.....	14
5.4.4	Medidas de proteção coletiva	15
5.4.5	Medidas de proteção individual	17
5.4.6	Higiene e limpeza	17
5.4.7	Medidas de segurança ambiental	18
5.4.8	Procedimentos específicos em cada etapa do processo operacional	19
5.5	DESCARGA DE NITRATO DE AMÔNIO OU DE MISTURAS DE NITRATO DE AMÔNIO.....	30
5.5.1	Regras gerais	30
5.5.2	Veículos de transporte rodoviário de produtos perigosos e equipamentos para abastecimento	31
5.5.3	Pessoal e competências necessárias.....	32
5.6	DESCARGA DIRETA EM CAMINHÕES PARA O INTERIOR	32
5.7	DESCARGA DE GRANÉIS SÓLIDOS VEGETAIS.....	33

	SISTEMA DE GESTÃO INTEGRADO	Rev.: 00	
	PROCEDIMENTO OPERACIONAL	Pág.: 03/40	
Requisitos de SSMA na Descarga de Granéis Sólidos		Código: PO-APPA-SGI-028	

5.8	MANUTENÇÃO, PINTURA E LIMPEZA DE EQUIPAMENTOS	33
5.8.1	Transporte de produtos de consumo exclusivos à manutenção	35
5.8.2	Manutenção emergencial em equipamentos de grande porte	35
5.9	GERENCIAMENTO DE MODIFICAÇÕES NA DESCARGA DE GRANÉIS SÓLIDOS	36
5.10	REGRAS PARA GERENCIAMENTO DE INCIDENTES	36
5.11	MEDIDAS ADMINISTRATIVAS.....	37
5.11.1	Não conformidades operacionais de SSMA	37
5.11.2	Grave e Iminente Risco (GIR) à vida e à saúde dos trabalhadores.....	37
5.12	REVISÃO DO PO DE REQUISITOS DE SSMA NA DESCARGA DE GRANÉIS SÓLIDOS	38
6	CONTROLE DE INFORMAÇÃO DOCUMENTADA	38
7	DIVULGAÇÃO	38
8	AUTORIDADE E RESPONSABILIDADE.....	39
9	APÊNDICE E ANEXO	40
ANEXO 9-1 – ESQUEMA ILUSTRATIVO DE ESTRUTURA DE PROTEÇÃO DE CABINE DE OPERADORES DE FUNIS MÓVEIS.....		9-1

 PORTOS DO PARANÁ <small>LOGÍSTICA INTELIGENTE</small>	SISTEMA DE GESTÃO INTEGRADO	Rev.: 00	 PARANÁ <small>GOVERNO DO ESTADO</small>
	PROCEDIMENTO OPERACIONAL	Pág.: 04/40	
Requisitos de SSMA na Descarga de Granéis Sólidos		Código: PO-APPA-SGI-028	

1 OBJETIVO

Estabelecer requisitos de Saúde, de Segurança do Trabalho e de Meio Ambiente (SSMA) para realização de operações portuárias de Descarga de Granéis Sólidos nos portos de Paranaguá e de Antonina, sem prejuízo às demais disposições constantes nos documentos de referência.

2 CAMPO DE APLICAÇÃO

Aplica-se a todas as operações portuárias de Descarga de Granéis Sólidos nos portos organizados de Paranaguá e de Antonina.

3 DOCUMENTOS DE REFERÊNCIA

3.1 Requisitos legais sobre a exploração de portos organizados e fiscalização

Lei Federal nº 12.815/2013 - Dispõe sobre a exploração direta e indireta pela União de portos e instalações portuárias e sobre as atividades desempenhadas pelos operadores portuários.

Decreto Federal nº 8.033/2013 - Regulamenta o disposto na Lei nº 12.815/2013 e as demais disposições legais que regulam a exploração de portos organizados e de instalações portuárias.

Resolução Antaq nº 3274/2014 - Aprova a norma que dispõe sobre a fiscalização da prestação dos serviços portuários e estabelece infrações administrativas.

Portaria SEP/PR nº 111/2013 - Estabelece as normas, os critérios e os procedimentos para a pré-qualificação dos operadores portuários de que trata o inciso IV do art. 16 da Lei nº 12.815, de 5 de junho de 2013.

Ordem de Serviço Appa nº 173/2020 - Regulamento do Sistema de Gestão Integrado (SGI) da Appa.

Ordem de Serviço Appa nº 212/2015 – Determina que os operadores portuários privados devam colocar ao lado da escada de portaló do navio de sua responsabilidade placa de identificação com a razão social e número de cadastro do Certificado de Operador Portuário.

Ordem de Serviço Appa nº 079/2016 – Norma para autorização de entrada, permanência e ocupação de áreas da faixa portuária primária públicas por equipamentos portuários privados fixos.

	SISTEMA DE GESTÃO INTEGRADO	Rev.: 00	
	PROCEDIMENTO OPERACIONAL	Pág.: 05/40	
Requisitos de SSMA na Descarga de Granéis Sólidos			Código: PO-APPA-SGI-028

Ordem de Serviço Appa nº 006/2018 - Normas de funcionamento das operações de descarga de graneis sólidos de origem química e mineral.

Ordem de Serviço Appa nº 099/2021 - Normas para cadastro e credenciamento de empresas para transporte de granéis sólidos nos portos do Paraná (descarga direta) entre outras determinações.

Ordem de Serviço Appa nº 332/2021 - Atualiza o Regulamento de Programações, Operações e Atracações de Navios.

Ordem de Serviço Appa nº 347/2021 - Nova Regulamentação para a Operação das Descargas de Granéis Sólidos de Importação.

3.2 Requisitos legais e outros requisitos sobre segurança no tráfego aquaviário, transporte marítimo de cargas perigosas e prevenção e combate da poluição

Resolução Antaq nº 65/2021 - Estabelece procedimentos para operações com produtos perigosos quando em trânsito por instalações portuárias situadas dentro ou fora da área do porto organizado.

3.3 Requisitos legais e outros requisitos sobre o transporte rodoviário de produtos perigosos

Lei Federal nº 10.233/2001 - Dispõe sobre a reestruturação dos transportes aquaviário e terrestre, cria o CONIT, a ANTT, a ANTAQ e o DNIT, e dá outras providências.

Lei Federal nº 9.503/1997 - Institui o Código Brasileiro de Trânsito.

Decreto Federal nº 96.044/2002 - Aprova o Regulamento para o Transporte Rodoviário de Produtos Perigosos e dá outras providências.

Resolução ANTT nº 5.947/2021 - Atualiza o Regulamento para o Transporte Rodoviário de Produtos Perigosos e aprova suas Instruções Complementares, revogando, a partir de 1º de julho de 2021, as resoluções ANTT nº 5.848/19 e nº 5.232/16.

Resolução CONTRAN nº 718/2017 - Regulamenta as especificações, a produção e a expedição da Carteira Nacional de Habilitação e dá outras providências.

NBR 7500 - Identificação para o transporte terrestre, manuseio, movimentação e armazenamento de produtos.

	SISTEMA DE GESTÃO INTEGRADO	Rev.: 00	
	PROCEDIMENTO OPERACIONAL	Pág.: 06/40	
Requisitos de SSMA na Descarga de Granéis Sólidos			Código: PO-APPA-SGI-028

NBR 7503 - Transporte terrestre de produtos perigosos - Ficha de emergência e envelope para o transporte - Características, dimensões e preenchimento.

NBR 9735 - Conjunto de equipamentos para emergências no transporte terrestre de produtos perigosos.

NBR 14064 – Transporte rodoviário de produtos perigosos - Diretrizes do atendimento à emergência.

NBR 14619 – Transporte terrestre de produtos perigosos – Incompatibilidade química.

NBR 15071 – Dispositivos auxiliares – Cones para sinalização viária.

3.4 Normas Regulamentadoras associadas

NR-01 - Disposições gerais e gerenciamento de riscos ocupacionais.

NR-06 – Equipamentos de Proteção Individual – EPI.

NR-07 - Programa de Controle Médico e Saúde Ocupacional – PCMSO.

NR-09 - Avaliação e controle das exposições ocupacionais a agentes físicos, químicos e biológicos.

NR-11 - Transporte, movimentação, armazenagem e manuseio de materiais.

NR-12 – Segurança no trabalho em máquinas e equipamentos.

NR-29 – Segurança e saúde no trabalho portuário.

NR-30 – Estabelece os requisitos mínimos e as medidas de proteção, bem como a regulamentação das condições de segurança e saúde dos trabalhadores aquaviário.

3.5 Outros requisitos

NBR ISO 2408 - Cabos de aço - Requisitos.

NBR ISO 4309 – Equipamentos de movimentação de carga – Cabos de aço – Cuidados, manutenção, instalação, inspeção e descarte.

NBR 11900-1 - Terminal para cabo de aço – Parte 1: Sapatilho.

NBR 11900-2 - Terminal para cabo de aço – Parte 2: Soquete tipo cunha.

NBR 11900-3 – Terminal para cabo de aço – Parte 3: Olhal com presilha.

NBR 11900-4 - Terminal para cabo de aço – Parte 4: Grampo leve e grampo pesado.

NBR 11900-5 - Terminal para cabo de aço – Parte 5: Soquete.

NBR 13541-1 – Linga de cabo de aço – Parte 1: Requisitos e métodos de ensaio.

NBR 13541-2 – Linga de cabo de aço – Parte 2: Utilização e inspeção.

	SISTEMA DE GESTÃO INTEGRADO	Rev.: 00	
	PROCEDIMENTO OPERACIONAL	Pág.: 07/40	
Requisitos de SSMA na Descarga de Granéis Sólidos			Código: PO-APPA-SGI-028

NBR 13545 – Movimentação de cargas - Manilhas

NBR 16798 – Anel de carga Grau 8 para uso em lingas.

NBR 7195 – Cores para segurança.

4 TERMOS E DEFINIÇÕES

Anotação de Responsabilidade Técnica (ART): documento que define, para os efeitos legais, os responsáveis técnicos pelo desenvolvimento de atividade técnica no âmbito das profissões abrangidas pelo Sistema Confea/Crea.

Bola extintora: Dispositivo extintor de incêndios com acionamento automático quando em contato com o fogo.

Cabo de aço: Conjunto com várias pernas torcidas helicoidalmente em uma ou mais camadas, normalmente em torno de uma alma ou centro.

Cintas de elevação: Cintas de poliéster são cintas produzidas com poliéster que foram dimensionadas e projetadas para trabalhar com o içamento de cargas.

Moitão: É um acessório usado para movimentar, elevar ou transportar cargas.

Portaló: Abertura feita no costado do navio por onde o pessoal entra e sai de bordo ou por onde passa carga leve.

Olhal: Terminal para cabo de aço, formado por uma volta do próprio cabo em forma de alça.

Procedimentos operacionais: conjunto de instruções claras e suficientes para o desenvolvimento das atividades operacionais de uma instalação, considerando os perigos e aspectos ambientais associados a riscos à saúde e segurança aos trabalhadores e à população externa e/ou a impactos ou incidentes ambientais.

Sapatilho: acessório de cabo de aço em forma de gota, com seção de meia-cana, utilizado para proteção do olhal do cabo de aço.

Tefer: Terminal Público de Fertilizantes do Porto de Paranaguá.

 PORTOS DO PARANÁ <small>LOGÍSTICA INTELIGENTE</small>	SISTEMA DE GESTÃO INTEGRADO	Rev.: 00	 PARANÁ <small>GOVERNO DO ESTADO</small>
	PROCEDIMENTO OPERACIONAL	Pág.: 08/40	
Requisitos de SSMA na Descarga de Granéis Sólidos		Código: PO-APPA-SGI-028	

5 DESCRIÇÃO

5.1 Pré-qualificação dos operadores portuários

A realização de operações portuárias de descarga de granéis sólidos nas áreas dos portos organizados de Paranaguá e de Antonina é restrita aos operadores portuários pré-qualificados pela Autoridade Portuária em acordo com os critérios e os procedimentos estabelecidos por meio da Portaria SEP/PR nº 111/2013 ou norma que a suceda.

5.2 Programação, atracação, operação e desatracação de navios

As operações portuárias de Descarga de Granéis Sólidos devem se dar em conformidade com as disposições constantes no *Regulamento de Programações, Operações e Atracações de Navios*, nas *Normas de Funcionamento das Operações de Descarga de Granéis Sólidos de Origem Química e Mineral* e nas Ordens de Serviço da APPA que as atualizam.

5.3 Regras gerais de segurança e trânsito para usuários e veículos

Os requisitos de SSMA estabelecidos neste PO se dão em caráter complementar à regulamentação dos critérios de utilização de equipamentos de proteção individual (EPIs), utilização de uniformes, trânsito de pessoas, trânsito de veículos (leves e pesados), alimentação, fumódromos, e uso de celular na zona primária estabelecidos no PO-APPA-SGI-024¹, cujo cumprimento é obrigatório a todas as pessoas e veículos nas áreas sob gestão da Portos do Paraná e o descumprimento sujeito à política de consequências estabelecido no mesmo PO.

5.4 Descargas de granéis sólidos em geral

5.4.1 Regras gerais

5.4.1.1 Disposições iniciais

Todas as operações portuárias de descarga de granéis sólidos nos portos organizados de Paranaguá e Antonina devem se dar sob responsabilidade do(s)

¹ Disponível em <http://www.portosdoparana.pr.gov.br/Meio-Ambiente/Pagina/Procedimentos-do-Sistema-de-Gestao-Integrado>.

	SISTEMA DE GESTÃO INTEGRADO	Rev.: 00	
	PROCEDIMENTO OPERACIONAL	Pág.: 09/40	
Requisitos de SSMA na Descarga de Granéis Sólidos			Código: PO-APPA-SGI-028

operador(es) em cumprimento ao estabelecido, no mínimo, no rol de documentos de referência listados neste PO. A cada operação, cabe-lhe o encargo e a responsabilidade por suas ações ou de terceiros à sua ordem, cumprir e fazer cumprir os requisitos legais e outros requisitos aplicáveis.

Sendo assim, independente das regras de SSMA estabelecidas neste PO pela Autoridade Portuária, o(s) operador(es) devem elaborar, documentar, implementar, divulgar e manter atualizados seus próprios procedimentos operacionais que contemplem aspectos de saúde, segurança no trabalho e meio ambiente em cada etapa do processo operacional, com as recomendações das suas análises de riscos e com as regras deste PO.

5.4.1.2 Sinalização de identificação de responsáveis

Os operadores portuários devem colocar ao lado da escada de portaló do navio de sua responsabilidade placa de identificação com o nome e número de cadastro de Certificado de Operador Portuário, conforme exigências e especificações constantes na OS Appa nº 212/2015 ou ato legal que a substitua.

5.4.1.3 Comunicação

Todos os atores envolvidos diretamente na operação, sendo eles: operador de guindaste, portaló e representantes do operador portuário de bordo e de terra, deverão manter comunicação via rádio durante todas as etapas da operação.

O operador portuário deverá disponibilizar os rádios comunicadores e seus respectivos sistemas de carregamento de bateria, bem como elaborar, aplicar e treinar todos os atores envolvidos em instrução de trabalho para utilização da radiocomunicação, de forma a garantir a comunicação efetiva.

5.4.1.4 Proibições

O operador portuário deve assegurar permanentemente durante suas operações o respeito às proibições de:

- a) Bloqueio de rotas de pedestre e/ou as vias de circulação de pessoas, seja por veículos ou equipamentos envolvidos na operação²;

² Em casos excepcionais de necessidade de bloqueio temporário de vias, uma via alternativa segura para pedestres deve ser escolhida e sinalizada, de modo a evitar que estes passem pelo isolamento por falta de alternativas

	SISTEMA DE GESTÃO INTEGRADO	Rev.: 00	
	PROCEDIMENTO OPERACIONAL	Pág.: 10/40	
Requisitos de SSMA na Descarga de Granéis Sólidos			Código: PO-APPA-SGI-028

- b) Trânsito de pessoas sob a carga içada, devido ao perigo de serem atingidos pela carga que está sendo içada, e numa possível queda por falha do equipamento ou na amarração;
- c) Passagem de colaboradores na área de carregamento, exceto aqueles que estão envolvidos na operação, desde que fora do raio de giro da carga. Os colaboradores não envolvidos só poderão circular nas áreas externas fora da área isolada;
- d) Permanência ou o acesso de pessoas, máquinas, equipamentos e veículos sob a área de giro dos guindastes;
- e) Acesso de pessoas, máquinas, equipamentos e veículos não envolvidos na área de operação do navio, com exceção de agentes fiscalizadores;
- f) Qualquer atividade com guindastes:
 - i. Frente a ventos excessivos, conforme orientação e especificação do equipamento;
 - ii. Frente a descargas elétricas atmosféricas (raios), conforme orientação e especificação do equipamento;
 - iii. Quando houver falta de visibilidade;
 - iv. Com o ângulo da lança no limite, conforme orientação e especificação do equipamento.
- g) Realizar a movimentação do MHC e de moegas/ funis paralelamente às operações de atracação e desatracação do navio;
- h) Ultrapassar o limite de carga e de condições de estabilidade de guindastes;
- i) Movimentação/ armazenamento de Nitrato de Amônio em desacordo com os requisitos de SSMA estabelecidos no subitem 5.5.

5.4.2 Requisitos para máquinas e equipamentos

A entrada e permanência de equipamentos necessários à realização das operações portuárias de descarga de granéis sólidos, fixos³ ou móveis⁴, são condicionadas ao cumprimento da *Norma para autorização de entrada, permanência e ocupação de áreas da faixa portuária primária pública por equipamentos portuários privados fixos* (aprovada pela OS Appa nº 079/2016 ou outra que venha a sucedê-la).

³ Guindastes MHC (*Mobile Harbour Crane*), funis, garras de grande porte (*Grab*) e seus acessórios (cabos, moitões, manilhas etc.), contêineres de serviço, etc.

⁴Carregadeiras, escavadeiras, empilhadeiras, etc.

	SISTEMA DE GESTÃO INTEGRADO	Rev.: 00	
	PROCEDIMENTO OPERACIONAL	Pág.: 11/40	
Requisitos de SSMA na Descarga de Granéis Sólidos			Código: PO-APPA-SGI-028

Dentre as disposições ao operador portuário ou à empresa autorizada a manter equipamentos no cais público do porto de Paranaguá, destacam-se:

- a) A responsabilidade destas empresas pela segurança do patrimônio e responsabilidade civil individual pelo uso dos equipamentos e eventuais danos a pessoas, ao meio ambiente e outros patrimônios, desde o processo de transporte/ entrada até serviços de abastecimentos de combustíveis;
- b) Obrigações de pintura, identificação e numeração adequadas conforme requisitos da referida norma;
- c) Obrigação de fornecimento de Plano de Manutenção anual a ser aprovado pela Diretoria de Meio Ambiente e Diretoria de Operações Portuárias;
- d) Obrigação de reformas de equipamentos fora da faixa portuária, exceto guindastes MHC, garras de grande porte e funis;
- e) Obrigações: pela limpeza dos locais onde se encontram instalados os equipamentos, com cuidado especial para os produtos líquidos (isentos de vazamentos de óleos combustíveis, hidráulicos, lubrificantes, etc.); e coleta, transporte e destinação final de resíduos de operação e manutenção dos equipamentos por empresas e em locais licenciados;
- f) Obrigação de apresentar anualmente a relação dos equipamentos⁵ utilizados e suas certificações por engenheiro responsável com o devido recolhimento de ART, atestando que estes se encontram em condições técnicas satisfatórias e em plenas condições de realização das operações portuárias;
- g) Obrigação de manter disponível durante as operações, em meio digital ou físico, a certificação, *checklists* de inspeção e relatórios de manutenção preventivas e corretivas de todos os equipamentos e/ou componentes engajados nas operações, tais como cabos, manilhas, guindastes de qualquer natureza, funis, entre outros engajados nas operações portuárias.

Além destas disposições, são estabelecidos requisitos adicionais específicos⁶:

- a) Todos os equipamentos de transporte motorizados deverão possuir sinal de advertência (sonoro e luminoso), além do que deverão ser permanentemente inspecionados, e as peças defeituosas imediatamente substituídas.
- b) Todos os guindastes deverão ser providos de:

⁵ Exceto contêineres escritório, dispensados de certificação.

⁶ A serem integralmente cumpridos em até 180 (cento e oitenta) dias a partir da data de emissão inicial deste PO.

 PORTOS DO PARANÁ <small>LOGÍSTICA INTELIGENTE</small>	SISTEMA DE GESTÃO INTEGRADO	Rev.: 00	 PARANÁ <small>GOVERNO DO ESTADO</small>
	PROCEDIMENTO OPERACIONAL	Pág.: 12/40	
Requisitos de SSMA na Descarga de Granéis Sólidos		Código: PO-APPA-SGI-028	

- i. Botão de parada de emergência;
 - ii. Sistema que possibilite a retirada do operador durante uma situação de emergência;
 - iii. Sinalização sonora;
 - iv. Iluminação própria;
 - v. Sistema de monitoramento da velocidade do vento;
 - vi. Identificação do operador portuário;
 - vii. Identificação de informações técnicas do equipamento, como capacidade de carga máxima admissível, entre outros;
 - viii. Kit mínimo de emergência ambiental, conforme especificado no respectivo PAE/PCE.
- c) As máquinas e equipamentos de içamento de carga devem possuir dispositivos de segurança que sinalizem o excesso de carga, este dispositivo deve operar conforme especificação do equipamento.
- d) Os acessórios tais como cabos, manilhas e cintas deverão ser dimensionados de acordo com as recomendações dos fabricantes para a correta amarração da carga.
- e) Observância obrigatória das condições de utilização, dimensionamento e conservação de cabos de aço, anéis de carga, manilhas e sapatilhos para cabos de aço utilizados nos acessórios de estivagem, nas lingas e outros dispositivos de levantamento que formem parte integrante da carga, conforme o disposto nas normas técnicas constantes em 3.5 Outros requisitos;
- f) Todas as máquinas deverão ter itens de segurança contra incêndios instalados em sua estrutura, no mínimo, um extintor principal e um extintor reserva, com capacidade de extinção suficiente e adequada aos riscos ofertados pela máquina, conforme Normas de Procedimentos Técnicos (NPT) do Corpo de Bombeiros do Estado do Paraná;
- g) Todas as máquinas deverão ter, no mínimo, uma bola extintora de incêndio de acionamento automático, com capacidade suficiente para inibir princípios de incêndio, instalada em seu interior em local com maior potencial de risco de incêndio, a ser indicado pelo fabricante ou proprietário da máquina;
- h) As máquinas que operem em porões de navios deverão ter instaladas em suas estruturas um kit mínimo de emergência ambiental para contenção de possíveis vazamentos. Este kit deverá conter, minimamente, materiais

	SISTEMA DE GESTÃO INTEGRADO	Rev.: 00	
	PROCEDIMENTO OPERACIONAL	Pág.: 13/40	
Requisitos de SSMA na Descarga de Granéis Sólidos			Código: PO-APPA-SGI-028

absorventes e de contenção, de forma a proporcionar o descarte adequado deste resíduo;

- i) Todos os funis devem possuir de forma legível as seguintes descrições:
 - i. Capacidade máxima de carga;
 - ii. Peso bruto;
 - iii. Altura e largura.
- j) Os funis móveis devem oferecer as seguintes condições de trabalho ao operador:
 - i. Cabine fechada que impeça a exposição do trabalhador à poeira e às intempéries;
 - ii. Janelas de material transparente e resistente ao vento, à chuva e à vibração;
 - iii. Estrutura de proteção projetada por profissional legalmente habilitado (com recolhimento de ART), para suportar impactos provenientes de eventuais descargas de produtos diretamente sobre a cabine, com base no esquema ilustrativo presente no ANEXO I;
 - iv. Ar-condicionado mantido em bom estado de funcionamento;
 - v. Escadas de acesso à cabine e parte superior dotadas de corrimão e guarda-corpo;
 - vi. Instalações elétricas em bom estado, devidamente aterradas e protegidas;
 - vii. Assento ergonômico de acordo com a NR-17;
 - viii. Portão para controle de acesso de pessoas, localizado no início da escada, antes de iniciar a subida pelos degraus;
 - ix. Sistema de travamento no portão de acesso à escada/cabine de operação para proibição de acesso de pessoas não autorizadas;
 - x. Sinalização indicando a proibição da entrada de pessoas não autorizadas;
 - xi. Engate para acoplamento à máquinas ou equipamentos na movimentação do funil;
 - xii. Sistema sonoro para posicionamento dos caminhões;
 - xiii. Iluminação própria;
 - xiv. Escada de acesso interna ou com estrutura que impeça a queda de produto devido a falha operacional;

	SISTEMA DE GESTÃO INTEGRADO	Rev.: 00	
	PROCEDIMENTO OPERACIONAL	Pág.: 14/40	
Requisitos de SSMA na Descarga de Granéis Sólidos			Código: PO-APPA-SGI-028

- k) Os funis móveis devem dispor de equipamentos de combate a incêndio de no mínimo 1 (um) extintor de categoria ABC 12 kg.



Figura 1 - Modelo de placa a constar no portão da escada de acesso à cabine do funil.

5.4.3 Pessoal e competências necessárias

Em consonância com as obrigações constantes nas *Normas de Funcionamento das Operações de Descarga de Granéis Sólidos de Origem Química e Mineral*, durante todo o período de atracação do navio e durante 24 horas ininterruptas, o operador portuário de descarga de granéis sólidos (inclusive de origem vegetal) deve manter, no mínimo:

- 1 (um) supervisor de bordo por navio**, que deverá coordenar todas as atividades do navio desde a abertura dos porões até a desatracação do navio: operação; mudanças de porões; colocação e retirada de máquinas e equipamentos de estiva;
- 1 (um) supervisor de terra por navio**, que deverá coordenar todas as atividades de terra no costado do navio: posicionamento de mantas de proteção ambiental (serrapilheiras); verificação de mão-de-obra e materiais necessários à descarga dos produtos em funis; coordenação da quantidade necessária e sentidos do fluxo de caminhões e, no caso de transportadores de correias, o acompanhamento da descarga de forma a evitar vazamentos e derrames; verificação do apontamento de cargas; e outras atividades que garantam a plena segurança e continuidade das operações;
- 1 (um) supervisor geral por turno**, que será responsável pela coordenação geral das operações durante o seu turno de trabalho, devendo permanecer à disposição das autoridades e ser elo de comunicação com todos os agentes intervenientes, sejam sindicatos, OGMO, transportadoras, etc. provido de

	SISTEMA DE GESTÃO INTEGRADO	Rev.: 00	
	PROCEDIMENTO OPERACIONAL	Pág.: 15/40	
Requisitos de SSMA na Descarga de Granéis Sólidos			Código: PO-APPA-SGI-028

equipamento de comunicação adequado e em condições de tomar medidas saneadoras a qualquer tempo.

Ademais, todos os operadores de máquinas e equipamentos devem ser devidamente capacitados em treinamento de segurança no trabalho em máquinas e equipamentos, conforme normas regulamentadoras NR-11 e NR-12, bem como receber treinamento sobre o procedimento de trabalho específico para descarga de granéis sólidos, elaborado pelo OGMO em conjunto com os operadores portuários. Tais capacitações devem constar no crachá secundário exigido pelo PO-APPA-SGI-024, sendo evidências objetivas desta capacitação (cópias de certificados) devem estar em posse do operador portuário e à disposição da fiscalização pela Autoridade Portuária e demais autoridades competentes a qualquer tempo, sobretudo frente à ocorrência de incidentes.

Por fim, especificamente os trabalhadores envolvidos nas atividades de limpeza/ desobstrução de moegas/ funis deverão possuir obrigatoriamente capacitação para execução desta atividade, conforme NR-35 para atividades de trabalho em altura e NR-11 para operação de plataforma de trabalho aéreo.

5.4.4 Medidas de proteção coletiva

Planejamento de posicionamento de equipamentos e de rotas de caminhões

As movimentações de carga deverão possuir um planejamento de rota documentado, a ser elaborado com participação do(s) supervisor geral e/ou coordenador/ gerente operacional da operadora portuária responsável pela execução do içamento e os executantes envolvidos, sobretudo de operadores de guindaste. Tal planejamento prévio visa: resolução de eventuais conflitos antes do içamento, como passagem obstruída, interferência acima, abaixo e com o próprio guindaste, espaço limitado para a movimentação da carga, etc.; e constante conscientização dos riscos aos envolvidos, que devem assinar o plano (a ser mantido pela operadora portuária disponível a qualquer tempo para fiscalização das autoridades competentes).

Neste planejamento, deve ser verificado qual é o melhor lado para o giro da lança antes do início da operação, considerando o giro adicional da lança devido à sua inércia e influência do vento.

As cabines dos funis devem ser posicionadas do lado mais distante da área de giro do guindaste, a depender do projeto de cada funil e do *layout* de cada operação.

	SISTEMA DE GESTÃO INTEGRADO	Rev.: 00	
	PROCEDIMENTO OPERACIONAL	Pág.: 16/40	
Requisitos de SSMA na Descarga de Granéis Sólidos			Código: PO-APPA-SGI-028

Igualmente, o sentido de tráfego e local de parada da cabine dos caminhões deve ser definido no sentido oposto da área de giro do guindaste.

Isolamento e sinalização de segurança

As áreas onde serão executados os serviços de movimentação de carga, incluindo-se a área de movimentação do contrapeso, devem ser evacuadas e isoladas antes do início da operação por meio de cavaletes modulares ou grades, plásticas ou metálicas, de forma que criem uma barreira de acesso uniforme (sem espaços ou vãos). Nestas áreas é proibida a operação de demais equipamentos.

Além disso, ainda antes do início da operação, o operador deve sinalizar as áreas isoladas e a área em que os caminhões formam as filas para acessar os funis com placas de advertência/ segurança de CUIDADO/ ÁREA RESTRITA (português e inglês) com cores conforme NBR 7195, conforme esquema ilustrativo presente na figura abaixo.

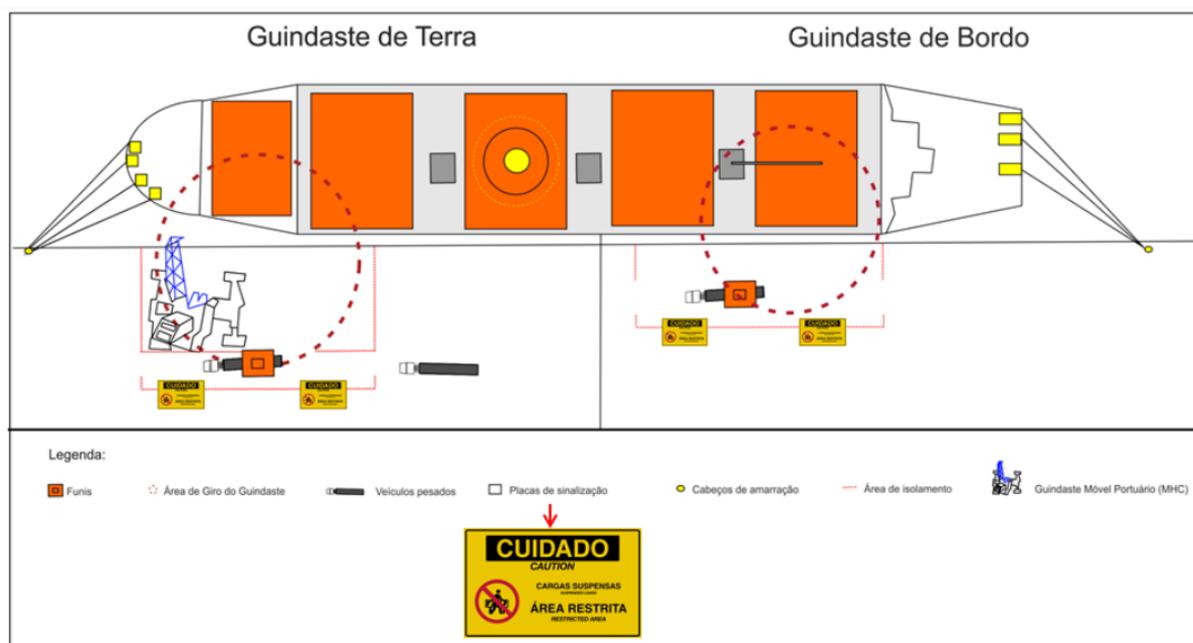


Figura 2 – Isolamento e sinalização de segurança das áreas de operação portuária.

Sinalização vertical móvel

Atividades que necessitem ser realizadas em meio à operação de descarga de granéis sólidos, como alívio de excesso de carga de caminhões, deve se dar mediante adoção de sinalização vertical móvel, como cones, conforme a NBR 15071⁷, placas móveis indicativas sobre o fluxo logístico, locais permitidos à parada

⁷ Cor laranja, com duas faixas retrorrefletivas brancas, base de sustentação laranja ou preta, altura entre 700 e 760 mm e base com lado de 400 ± 20 mm.

	SISTEMA DE GESTÃO INTEGRADO	Rev.: 00	
	PROCEDIMENTO OPERACIONAL	Pág.: 17/40	
Requisitos de SSMA na Descarga de Granéis Sólidos			Código: PO-APPA-SGI-028

de caminhões, indicação de locais para pesagem de conferência, dentre outras placas que se fizerem necessárias para cada operação.

Ademais, compete ao operador portuário atender às solicitações das equipes de fiscalização da Autoridade Portuária quanto à necessidade de instalação equipamentos de isolamento e/ou de placas de sinalização adicionais, quando necessário.

5.4.5 Medidas de proteção individual

Profissionais envolvidos na operação portuária de descarga de granéis sólidos devem obrigatoriamente utilizar, no mínimo⁸:

- a) Vestimenta ou uniforme operacional de alta visibilidade;
- b) Equipamentos de Proteção Individual (EPI) adequados aos riscos da função, sendo minimamente:
 - i. Capacete de segurança;
 - ii. Calçado de segurança.

Os uniformes e EPIs devem ser selecionados e fornecidos pelos empregadores com base em seus próprios estudos/ laudos técnicos comprobatórios da eficácia contra os agentes, precisam ser higienizados em processo separado e exclusivo, inspecionados quanto à integridade e eficiência, devendo ser providenciada substituição de EPIs impróprios para o uso, cuja utilização é proibida.

É obrigatória a orientação quanto à obrigatoriedade do correto uso e conservação de EPIs a todos os colaboradores por seus empregadores, em atendimento à NR-06.

Além disso, o operador portuário deve sinalizar os EPIs obrigatórios a cada operação por meio de *banner* ou similar nas imediações da escada de portaló.

5.4.6 Higiene e limpeza

O operador portuário deve observar permanentemente durante todo o período de cada operação de descarga de granéis sólidos (cada navio) condições mínimas de higiene e limpeza, por meio de remoção, armazenagem temporária e destinação adequada dos resíduos e demais materiais inservíveis gerados.

De maneira mais específica, o(s) operador(es) devem manter a completa limpeza:

⁸ Podendo ser necessárias medidas adicionais para atividades ou serviços portuários específicos, como: calça e camisa de manga longa; luvas de segurança de material compatível com o(s) produto(s) manuseado(s); óculos de segurança; colete salva-vidas homologado pela DPC nas proximidades da borda livre de píer, cais e/ou de embarcações; entre outros.

	SISTEMA DE GESTÃO INTEGRADO	Rev.: 00	
	PROCEDIMENTO OPERACIONAL	Pág.: 18/40	
Requisitos de SSMA na Descarga de Granéis Sólidos			Código: PO-APPA-SGI-028

- a) Da porção do cais público adjacente ao berço em operação e arredores (sobretudo em descargas de produtos finos);
- b) Das balanças de conferência de carga e seus arredores;

Para tanto, deve(m) assegurar/ dispor obrigatoriamente de:

- a) Permanência e atuação proativa de equipe de limpeza de varrição manual;
- b) Permanência e atuação proativa de, no mínimo, um equipamento de varrição mecanizada com operador (por navio);
- c) Permanência e atuação de carregadeiras em quantidade suficiente para atender à totalidade dos alívios de excesso de carga a partir de bicas de caminhões basculantes ou remoção imediata do excesso de caminhões graneleiros (de descarga direta) no piso do cais público;
- d) Caçamba(s) estacionária(s) para armazenamento temporário de produtos, resíduos e/ou inservíveis:
 - a. Em quantidade suficiente para que em nenhum equipamento seja superado 2/3 de sua capacidade frente à logística de remoção e destinação adotada pelo operador;
 - b. Identificadas com o nome do operador portuário responsável;
 - c. Limpas e íntegras, sem corrosão(ões) severa(s) ou furo(s);
 - d. Completamente cobertas sempre que a operação de descarga estiver paralisada por chuvas.
 - e. Com coberturas isentas de acúmulo de água.

5.4.7 Medidas de segurança ambiental

Mantas protetoras

Os operadores de descarga de granéis sólidos devem instalar mantas protetoras entre o costado do navio e o cais para prevenção de queda de produto no corpo d'água:

- a) Ao longo de toda a extensão do navio, desde o primeiro porão (proa) até as proximidades do casario (após o último porão), não sendo admitidos quaisquer vãos entre porões;
- b) Com mantas:
 - a. Íntegras (isentas de furos ou rasgos);
 - b. Mantidas devidamente esticadas durante toda a operação.

	SISTEMA DE GESTÃO INTEGRADO	Rev.: 00	
	PROCEDIMENTO OPERACIONAL	Pág.: 19/40	
Requisitos de SSMA na Descarga de Granéis Sólidos			Código: PO-APPA-SGI-028

Grabs isentos de vazamentos

Os operadores portuários de descarga de graneis sólidos devem realizar suas operações com uso de garras (*grabs*) em condições de manutenção que assegurem isenção de vazamentos de carga.

Proteção de drenagens

Durante todo o período de cada operação de descarga de granéis sólidos devem ser empregados elementos de proteção sobre todas as entradas do sistema de drenagem da área do cais público adjacente ao berço em operação.

Posicionamento e contenção de geradores

Os geradores de energia elétrica utilizados nas operações portuárias de descarga de granéis sólidos que não possuam outras fontes de suprimento de energia suficientes (ex. próprio guindaste MHC) deverão ser posicionado em locais seguros, distantes das vias de circulação, a fim de evitar abalroamento.

Adicionalmente, devem estar devidamente isolados com cavaletes e dentro de arranjo de absorção montado com barreiras absorvedoras para hidrocarbonetos de 8" (20 cm) de diâmetro formando cerco completo ao equipamento.

5.4.8 Procedimentos específicos em cada etapa do processo operacional

5.4.8.1 Posicionamento e condições da escada de portaló

O posicionamento da escada portaló das embarcações deve ser ajustado conforme a operação, para que não configure nível diferente do cais, devido à variação de altura provocada pelas atividades de carga ou descarga.

A fiscalização das condições seguras da escada, para possíveis correções de seu posicionamento, são de responsabilidade do operador portuário.

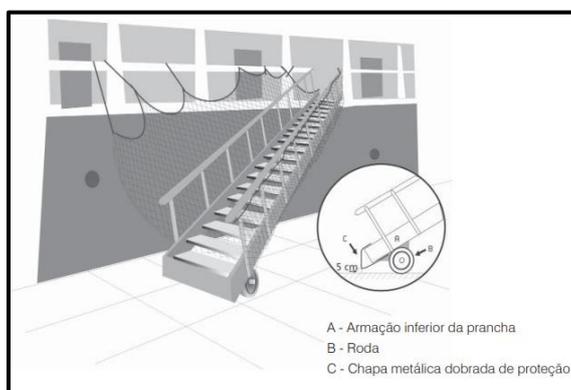


Figura 3 - Escada de portaló.

Fonte: Manual Técnico da NR 29 – Versão 01 (Fundacentro, 2014).

	SISTEMA DE GESTÃO INTEGRADO	Rev.: 00	
	PROCEDIMENTO OPERACIONAL	Pág.: 20/40	
Requisitos de SSMA na Descarga de Granéis Sólidos			Código: PO-APPA-SGI-028

Quando houver diferença de nível entre escada e berço de atracação, o operador deverá certificar de que foram instaladas pranchas ou plataformas, dispostas perpendicularmente ao navio, de forma a estabelecer uma ligação segura entre o cais e a parte inferior da escada de portaló.

Nos casos em que as escadas portaló estejam em desconformidade com o item anterior, o operador portuário deverá comunicar imediatamente os responsáveis pela correção do problema, agentes marítimos, OGMO e Autoridade Portuária.

5.4.8.2 Movimentação de equipamentos de grande porte

Os equipamentos de grande porte relacionados abaixo deverão transitar sempre com a presença de veículos batedores (na frente) com sinais de alerta e giroflex, permanentemente ligados:

- a) Plataformas elevatórias (PTAs);
- b) Guindastes de terra;
- c) Funis ou similares;
- d) Plataformas de enlonamento;
- e) *Reach stacker*;
- f) Caminhões carregados com grandes peças ou máquinas que extrapolem lateralmente os limites da carreta, e/ou de grandes comprimentos.

5.4.8.3 Patolamento

As operações de guindaste somente poderão ser executadas com suas rodas fora do chão quando do correto patolamento, firmado e nivelado sobre as patolas.

Antes do patolamento, deve-se certificar de que o equipamento não está apoiado sobre canaletas, caixas subterrâneas, etc. Se for necessário devem ser tomadas medidas alternativas que deverão ser discutidas, previamente, junto a Autoridade Portuária.

5.4.8.4 Adoção de medidas de proteção coletiva e de segurança ambiental

Com equipamentos posicionados no local da operação, deverão ser adotadas as medidas de proteção coletiva e de segurança ambiental obrigatórias especificadas nos subitens 5.4.4 e 5.4.5 antes de iniciar as operações de graneis sólidos.

5.4.8.5 Trânsito de pessoas envolvidas na operação a bordo

Para evitar a exposição à carga suspensa, todos os trabalhadores devem ser orientados pelo operador portuário a transitar somente pelo convés lado mar, oposto

	SISTEMA DE GESTÃO INTEGRADO	Rev.: 00	
	PROCEDIMENTO OPERACIONAL	Pág.: 21/40	
Requisitos de SSMA na Descarga de Granéis Sólidos			Código: PO-APPA-SGI-028

ao cais, evitando os riscos de acidentes nas áreas de movimentação das cargas suspensas. Nestes casos, é recomendado o direcionamento do trânsito de pessoas com a instalação de placas de aviso.

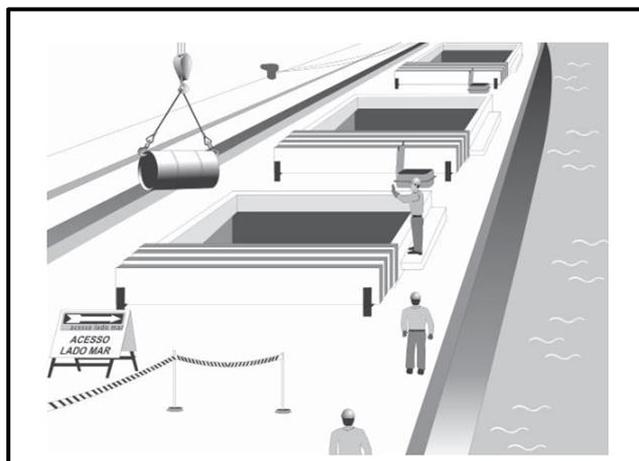


Figura 4 – Circulação segura de pessoas no convés (pelo lado do mar).

Fonte: Manual Técnico da NR 29 – Versão 01 (Fundacentro, 2014).

5.4.8.6 Direcionamento de caminhões (fila)

O supervisor de terra deverá manter organizada a fila de caminhões em área segura, respeitando o raio de giro da carga suspensa e a proibição de obstrução de rotas de pedestre e de vias de circulação. Para tanto, deverá organizar e sinalizar o fluxo de trânsito, de modo a estabelecer os locais de entrada e saída das áreas de operação do navio.

5.4.8.7 Movimentação de cargas içadas

Os equipamentos de elevação e transporte de cargas içadas somente podem ser operados por profissional devidamente capacitado em treinamento de segurança no trabalho em máquinas e equipamentos conforme as normas regulamentadoras NR-11 e NR-12.

Todo equipamento utilizado para transporte e/ou movimentação de cargas deve ser rigorosamente inspecionado no início de cada jornada de trabalho, sendo que as informações de cada inspeção deverão ser registradas em *check list* de liberação para o início das atividades, constando os registros dos respectivos testes de carga.

O *check list* deverá ser preenchido pelo operador de máquina e gerenciado pelo operador portuário responsável pela operação. O operador portuário deverá manter os registros, físicos ou em meio digital, disponíveis em locais próximos à operação.

O operador do equipamento não deve operá-lo se não estiver em perfeitas condições físicas e psicológicas.

	SISTEMA DE GESTÃO INTEGRADO	Rev.: 00	
	PROCEDIMENTO OPERACIONAL	Pág.: 22/40	
Requisitos de SSMA na Descarga de Granéis Sólidos			Código: PO-APPA-SGI-028

Ao perceber qualquer irregularidade na operação do equipamento, o operador deverá interromper os trabalhos e comunicar imediatamente a um representante do operador portuário.

Quando o cabo de carga estiver torcido, deve ser reparado o erro e realizado a distorção do mesmo, isto deve ser realizado sempre antes do início da operação.

O operador não deve suspender, baixar ou girar a lança ou a carga nem se deslocar com a carga se tiver alguém na carga ou no gancho.

Não é permitido o trânsito ou permanência de pessoas sob cargas suspensas.

Caso houver pessoas em situação de risco na área de operação, o movimento de deslocamento deverá ser paralisado.

Todo equipamento de elevação deve ser operado de maneira que ofereça as necessárias garantias de resistência e segurança, além de serem conservados em perfeitas condições de trabalho, sendo expressamente proibido ultrapassar os valores máximos de capacidade de trabalho (condição de estabilidade e segurança constantes na especificação do equipamento), colocando em risco as partes envolvidas.

Todos os equipamentos de transporte motorizados deverão possuir sinal de advertência (sonoro e luminoso), além do que deverão ser permanentemente inspecionados, e as peças defeituosas imediatamente substituídas.

A utilização destes equipamentos deve ser feita em condições adequadas de iluminação. Antes de movimentar o equipamento de elevação, certificar-se de que o gancho está suficientemente alto para evitar choques contra outros equipamentos ou estruturas.

Caso haja alguma instabilidade (perda de tensão) relacionada com os cabos durante a operação, o operador deve conferir o movimento de subida destes cabos, de modo a certificar que estejam sendo enrolados corretamente nas ranhuras das polias.

O operador deve respeitar sempre o limite da capacidade de carga do equipamento. Também deverá certificar que a carga está corretamente distribuída entre os ganchos e eslingas antes de iniciar o içamento. É proibido o transporte de qualquer outro objeto sobre a carga que estiver sendo içada.

O operador nunca pode deixar uma carga suspensa durante a realização dos trabalhos, ou até mesmo após o encerramento do expediente. Ao baixar a carga, o operador deve certificar-se que estão bem posicionadas no local, sem que haja o risco de tombamento ou deslizamento.

	SISTEMA DE GESTÃO INTEGRADO	Rev.: 00	
	PROCEDIMENTO OPERACIONAL	Pág.: 23/40	
Requisitos de SSMA na Descarga de Granéis Sólidos			Código: PO-APPA-SGI-028

Se houver corte de energia elétrica ou parada súbita do equipamento, o operador deve certificar-se de que os equipamentos estejam desligados, freados e bloqueados, evitando que possam se movimentar com retorno da energia elétrica.

Antes de iniciar a operação, o supervisor do operador portuário e o operador do equipamento devem garantir que:

- a) As garras (*grabs*) estejam devidamente presas antes de serem içadas;
- b) Correntes e lingas devem ser de tamanho adequado, estarem em boas condições e não devem estar torcidas em volta uma da outra;
- c) Evitar partidas e paradas súbitas, devendo içar, girar, abaixar e depositar a carga com cuidado;
- d) Nunca enrolar a carga com o cabo de içamento;
- e) Nunca utilizar cabo avariado como linga;
- f) Ao iniciar o içamento, os cabos devem estar na vertical, evitando o balanço da carga ao ser retirada do chão e/ou porão do navio;
- g) Girar a carga suavemente, pois a força centrífuga tende a aumentar o raio da lança, esse aumento no raio pode sobrecarregar o guindaste, causando avarias;
- h) O operador só poderá abrir o *grab* quando este estiver posicionado completamente acima do funil (dentro da projeção dos limites do funil), sendo proibida a abertura com o *grab* em movimento;
- i) Após o posicionamento conforme item acima, o operador deverá abrir o *grab* com a altura máxima de 2 (dois) metros em relação ao limite da borda superior do funil;
- j) O operador deverá verificar constantemente a funcionalidade da chave limitadora do equipamento, em caso de mau funcionamento, é obrigatório a parada de movimento da lança.

Ao realizar as operações com guindastes, o operador de guindaste deve garantir que:

- a) A lança não fique em repouso sobre o funil;
- b) O material içado não se aproxime da lança;
- c) Antes de realizar qualquer reparo, a lança ficará na posição de estacionamento;
- d) O gancho do moitão (gato) ficará arriado no convés.

	SISTEMA DE GESTÃO INTEGRADO	Rev.: 00	
	PROCEDIMENTO OPERACIONAL	Pág.: 24/40	
Requisitos de SSMA na Descarga de Granéis Sólidos			Código: PO-APPA-SGI-028

Em operações de elevação e transporte de materiais, quando o operador tiver sua visão obstruída, e não visualizar toda a extensão do material que estiver sendo transportado, este deve solicitar a presença de um auxiliar para orientá-lo na condução do material que está sendo transportado. Este auxiliar deve verificar o alinhamento dos cabos de aço ou fitas, alinhamento da carga, orientar a passagem de pessoas e, se necessário, isolar o local por onde o material está sendo conduzido.

Em situações em que a visibilidade do operador esteja comprometida (ex. cabine suja), este deverá parar o equipamento e solicitar a adequação.

Os equipamentos de guindar quando não utilizados devem ser desligados e fixados em posição que não ofereça riscos aos trabalhadores e à operação portuária.

5.4.8.8 Trabalho portuário nos porões dos navios

O OGMO e o operador portuário, na ocasião de inspeção prévia, devem assegurar⁹ que as escadas de acesso aos porões estejam em perfeito estado de conservação e limpeza. Além disso, cabe ao operador portuário adotar procedimentos:

- a) De içamento seguro que mantenham os trabalhadores atuantes dentro dos porões fora do raio de giro do *grab*;
- b) Que impeçam a formação de barreiras que possam colocar em risco a segurança dos trabalhadores por desmoronamentos;
- c) Que garantam comunicação efetiva via rádio entre o operador de guindaste, portaló e trabalhador(es) do interior do porão;
- d) Que garantam que o movimento de carregamento do *grab* no interior do porão somente será realizado mediante comunicação prévia de ciência e aprovação pelo(s) trabalhador(es) atuante(s) no interior do porão.

Os trabalhadores portuários atuantes dentro de porões de navios, por sua vez, devem se posicionar de forma que não fiquem sob a carga içada e não poderão permanecer no interior do porão e outros recintos similares quando houver o risco de queda ou deslizamento volumoso da carga.

A operação no interior do porão não poderá ser realizada com a iluminação menor que 50 Lux, conforme item 29.3.1 4.1 da NR 29.

⁹ Se necessário requisitando reparos à tripulação/ armador por meio do agente marítimo que o representa.

	SISTEMA DE GESTÃO INTEGRADO	Rev.: 00	
	PROCEDIMENTO OPERACIONAL	Pág.: 25/40	
Requisitos de SSMA na Descarga de Granéis Sólidos			Código: PO-APPA-SGI-028

5.4.8.9 Operação com máquinas no cais e no interior de porões de navios

Todas as máquinas que operem na Zona Primária, inclusive as que operem no interior de porões de navios, como: pá carregadeira, retroescavadeira, escavadeira, dentre outras similares, deverão ter seus planos de manutenção e histórico de manutenções preventivas e corretivas atualizadas, em posse do Operador Portuário, disponíveis para apresentação à fiscalização por parte da Autoridade Portuária, quando solicitado.

O Operador Portuário, em conjunto com o responsável pela máquina, deverá preencher registrar e arquivar os *check lists* de liberação das máquinas. Estes deverão ser executados diariamente, sempre no início de cada turno, e deverão ser assinados pelos responsáveis pela inspeção. Esta documentação deverá ficar disponível na operação, em caso de demandas de fiscalização pela Autoridade Portuária.

Os *checklists* deverão ser executados diariamente para máquinas que operem em porões com carga do tipo nitrato de amônio ou similar, no mínimo, a cada 3 horas, a contar do início do turno de operação.

Os operadores de máquinas e equipamentos deverão possuir habilitação adequada, sendo que as datas de referência dos treinamentos obrigatórios deverão constar no crachá secundário, sendo este de porte obrigatório em todo o período que o operador estiver nas dependências das áreas sob responsabilidade da Portos do Paraná.

Nas operações com pá mecânica no interior do porão, ou armazém, na presença de aerodispersóides, o operador deve estar protegido por cabine resistente, fechada, dotada de ar condicionado, provido de filtro contra pó em seu sistema de captação de ar.

As operações que utilizem máquinas e equipamentos no porão do navio, durante as atividades de recheio, deverão se posicionar de forma segura, afastados do raio de ação do grab.

5.4.8.10 Alívio de sobrecarga de caminhões com bica

O operador portuário deve acompanhar e orientar a operação de abertura dos funis a fim de minimizar ocorrências de excesso de carga em quaisquer caminhões (acima da tonelagem máxima por eixo permitida por lei).

Caso ocorra o excesso de carga e necessidade de alívio, este deve ser realizado respeitando os seguintes procedimentos:

	SISTEMA DE GESTÃO INTEGRADO	Rev.: 00	
	PROCEDIMENTO OPERACIONAL	Pág.: 26/40	
Requisitos de SSMA na Descarga de Granéis Sólidos			Código: PO-APPA-SGI-028

- a) Mediante isolamento e sinalização da área de operação;
- b) Realizar a descarga somente em concha de pá carregadeira;
- c) O operador da pá carregadeira deverá desligar o equipamento, impedindo o movimento do veículo, até a finalização do carregamento da concha da pá carregadeira;
- d) O motorista deverá posicionar o caminhão para o alívio, desligar e descer do veículo fazendo o uso obrigatório de no mínimo os seguintes EPIs: capacete de segurança, vestimenta de alta visibilidade e sapato de segurança;
- e) O motorista não pode se posicionar entre o equipamento e o veículo durante a operação de alívio da carga;
- f) O operador de máquina não poderá raspar o material direto no piso inferior na faixa de cais, usando as conchas, garfos ou lâminas de máquinas móveis.

5.4.8.11 Abastecimento terrestre de máquinas e equipamentos no cais público

Serviços portuários de abastecimento terrestre de máquinas e equipamentos no cais público somente podem ser realizados por empresas credenciadas e em conformidade com o *PO-APPA-SGI-027 Requisitos de SSMA no Suprimento de Combustíveis e de Produtos Químicos*, independente do volume.

É proibido o abastecimento de máquinas e equipamentos ligados e/ou a bordo dos porões de carga de navios.

5.4.8.12 Limpeza/ desobstrução de funis móveis

Requisitos gerais

As empresas responsáveis pela realização da limpeza do funil e o operador portuário, deverão possuir procedimento de segurança próprio para realização dessas atividades, contendo minimamente os requisitos contidos neste procedimento.

Caso haja a necessidade de alteração da forma de execução das tarefas de limpeza de funil, os procedimentos deverão ser revisados e apresentados à Gerência de Saúde e Segurança do Trabalho (GSST) para análise prévia.

Planejamento de trabalho

A realização da atividade de limpeza de funil deve ser precedida de planejamento prévio, bem como estar de acordo com os critérios mínimos relacionados abaixo:

- a) Emissão de Análise Preliminar de Risco (APR);

	SISTEMA DE GESTÃO INTEGRADO	Rev.: 00	
	PROCEDIMENTO OPERACIONAL	Pág.: 27/40	
Requisitos de SSMA na Descarga de Granéis Sólidos			Código: PO-APPA-SGI-028

- b) Emissão de Permissão de Trabalho (PT)¹⁰;
- c) Não poderá ocorrer na faixa do cais e/ou costado de navio (área operacional);
- d) Deverá ser realizada em local seguro e afastado da área operacional e costado do navio;
- e) A área onde ocorrerá a limpeza deverá ser sinalizada e isolada durante a realização da atividade;
- f) Não é permitida a presença de pessoas não envolvidas na atividade, durante a realização da limpeza;
- g) Dispor de comunicação com rádio portátil entre os envolvidos nas atividades, os responsáveis pelo funil e pela realização da limpeza;
- h) Deverá ser realizada sempre com no mínimo 2 (dois) funcionários, que deverão manter contato periódico com os solicitantes da limpeza;
- i) Atividades de limpeza de funil devem ser realizadas em locais com condições adequadas de visibilidade, que apresentem no mínimo 50 Lux, conforme item 29.3.1 4.1 da NR 29;
- j) O produto resultante da limpeza do funil deve preferencialmente ser liberado em caçamba estacionária ou em caminhão requisitado para este fim, podendo ser liberado em piso somente distante de elementos de drenagem e mediante remoção imediata do piso logo após a liberação.

Isolamento de segurança

Antes do início da atividade, a área onde será executado o serviço de limpeza do funil, deverá ser isolada e sinalizada pelo operador portuário para que não haja movimentação de pessoas no raio da área em que a atividade será realizada.

Uso obrigatório de Plataforma de Trabalho Aéreo (PTA)

Os acessos ao interior do funil devem ser realizados através da PTA. Em hipótese alguma o trabalhador poderá deixar o cesto da PTA para realização da atividade.

A utilização da PTA deve seguir as orientações de segurança estabelecidas pelo do fabricante em seu manual, destacando-se os seguintes itens:

- a) O operador da PTA deverá portar credencial de operador de equipamento conforme estabelecido pela NR-11;

¹⁰ A ser quitada após o encerramento da atividade de limpeza/ desobstrução das moegas/ funis, devendo permanecer cópias à disposição da fiscalização pela APPA e demais autoridades competentes.

	SISTEMA DE GESTÃO INTEGRADO	Rev.: 00	
	PROCEDIMENTO OPERACIONAL	Pág.: 28/40	
Requisitos de SSMA na Descarga de Granéis Sólidos			Código: PO-APPA-SGI-028

- b) Preenchimento de *checklist* diário a fim de identificar possíveis defeitos ou condições no equipamento que tornem sua operação insegura;
- c) O operador deve estar portando rádio portátil a fim de se manter contato com o pessoal no piso inferior e com os demais envolvidos na atividade;
- d) Não operar a PTA em caso de intempéries climáticas (ventos e chuvas fortes e descargas atmosféricas);
- e) Não ultrapassar a capacidade de carga do equipamento;
- f) Operar a PTA em superfície plana e livre de obstáculos e desníveis;
- g) Nos deslocamentos a lança deve estar retraída e transitar em velocidade segura;
- h) Não transportar nenhum material que exceda os limites de peso do cesto;
- i) Não estacionar a PTA em locais proibidos como, áreas de costado de navio, em cima das faixas de pedestres, demarcações e sinalizações de emergência;
- j) Durante o carregamento da bateria ou abastecimento da PTA, a plataforma de trabalho em altura deverá estar aterrada;
- k) A PTA só deverá ser movimentada em baixa velocidade e com a presença de carro batedor;
- l) Manter-se afastado das operações com máquinas;
- m) Nunca transitar atrás dos equipamentos em operação.

Proibições

É expressamente proibido:

- a) Acesso de pessoas no interior do funil;
- b) Sair da plataforma para acessar a parte interna do funil;
- c) Realizar a limpeza de funis móveis em área próxima do costado;
- d) Operar a PTA sem treinamento de NR-35 e NR-11;
- e) Iniciar a tarefa sem o isolamento do local;
- f) Realizar a tarefa sem os EPIs obrigatórios;
- g) Realizar a tarefa de limpeza sem a autorização do operador portuário;
- h) Operar a PTA em condições climáticas adversas (vento forte e ou tempestade);
- i) Improvisação de ferramentas;

	SISTEMA DE GESTÃO INTEGRADO	Rev.: 00	
	PROCEDIMENTO OPERACIONAL	Pág.: 29/40	
Requisitos de SSMA na Descarga de Granéis Sólidos			Código: PO-APPA-SGI-028

- j) Descumprimento do requisito de liberação do produto resultante da limpeza do funil preferencialmente em caçamba ou caminhão, sendo possível em piso somente distante de elemento de drenagem e mediante limpeza imediata.

Pessoal e competências necessárias

Todos os responsáveis pela execução das atividades de limpeza de funil deverão possuir obrigatoriamente capacitação para execução desta atividade, nos procedimentos de segurança, trabalho em altura, conforme NR-35, operação de plataforma de trabalho aéreo, conforme NR-11.

Local(is) e condições para limpeza de tremonhas (funis) móveis

As áreas destinadas à limpeza de funis móveis são aquelas disponibilizadas pela Diretoria de Operações Portuárias, e devidamente sinalizadas, fora das áreas de operação, costado do navio, onde normalmente os funis serão armazenados e submetidos à manutenção.

Socorro a acidentados

Os operadores portuários deverão elaborar um plano de resgate e salvamento de trabalhadores envolvidos em atividades de limpeza de funis ou exigirem, sob corresponsabilidade, a elaboração pelas empresas responsáveis pela execução. Esta documentação deverá ficar disponível em caso de demandas de fiscalização pela Autoridade Portuária.

5.4.8.13 Limpeza/ desobstrução de moegas/ funis fixos (Tefer)

As atividades de limpeza/ desobstrução de moegas/ funis fixos sobre a correia transportadora do Terminal Público de Fertilizantes do Porto de Paranaguá (Tefer) deve se dar em atendimento às disposições aplicáveis do subitem anterior, acrescidas dos requisitos aqui constantes.

O operador do guindaste deverá dispor de um cartão instrutivo sobre o painel de controle do guindaste, este cartão indicará a trajetória do giro da lança, a qual sempre deverá ser realizada para o lado oposto da operação de limpeza do funil fixo.

O Operador Portuário deverá garantir o afastamento do funil fixo para a extremidade da correia transportadora do Tefer no berço 209, processo que deve ser realizado simultaneamente com o auxílio de duas pás carregadeiras.

A sinalização para as atividades de limpeza ou desentupimento de funis fixos, deve ser precedida de duas bandeiras de tecido fosforescente, e com escritas pigmentadas de alta refletância, contendo as seguintes informações: “NÃO

	SISTEMA DE GESTÃO INTEGRADO	Rev.: 00	
	PROCEDIMENTO OPERACIONAL	Pág.: 30/40	
Requisitos de SSMA na Descarga de Granéis Sólidos			Código: PO-APPA-SGI-028

OPERAR, EQUIPAMENTO EM MANUTENÇÃO”, e ainda ser hasteada nas extremidades do funil.

Por fim, frente às características estruturais dos funis fixos do Tefer impeditivas ao alcance de plataformas de trabalho aéreo (PTA) até seu interior por meio do movimento negativo da ponta da lança destas PTA, o operador portuário que necessite realizar limpezas nestas estruturas deverá possuir procedimento operacional para realização com segurança incluindo sistemas adequados de proteção contra quedas para acesso ao interior do funil.

5.5 Descarga de Nitrato de Amônio ou de Misturas de Nitrato de Amônio

A seguir são apresentados requisitos de SSMA às operações de descarga do fertilizante Nitrato de Amônio ou de Misturas de Nitrato de Amônio adicionais específicos àqueles constantes em 5.4 Descargas de granéis sólidos em geral.

5.5.1 Regras gerais

5.5.1.1 Disposições iniciais

Por ser Produto Controlado pelo Exército (PCE), a movimentação de nitrato de amônio é atividade regulamentada, autorizada e fiscalizada pelo Comando do Exército.

5.5.1.2 Proibições

Nas operações portuárias que envolvam descarga de Nitrato de Amônio (fertilizante), fica proibido o suprimento de combustíveis e de produtos químicos derivados de petróleo (ex: óleo diesel, gasolina, lubrificantes etc.) de embarcações, máquinas e equipamentos envolvidos diretamente nesta operação, devido sua incompatibilidade e reatividade. Qualquer abastecimento (marítimo ou terrestre) somente poderá ocorrer:

- a) Antes do início da operação ou após sua conclusão e limpeza do cais;
- b) Com todas as máquinas e equipamentos isentos de vazamentos;
- c) Com todas as máquinas e equipamentos a serem utilizados nas operações de movimentação do produto e na limpeza, devem estar limpos antes do início das atividades a fim de se evitar permanência de resíduos que possam reagir com o produto operado.

Ademais, em virtude do licenciamento ambiental, é proibido o recebimento, armazenamento e expedição de Nitrato de Amônio no terminal público de descarga

	SISTEMA DE GESTÃO INTEGRADO	Rev.: 00	
	PROCEDIMENTO OPERACIONAL	Pág.: 31/40	
Requisitos de SSMA na Descarga de Granéis Sólidos			Código: PO-APPA-SGI-028

de granéis sólidos de origem mineral (Tefer), incluindo todas as instalações que o compõem:

- a) Tulha de carregamento;
- b) Sala de espera;
- c) Banheiros;
- d) Recepção e cadastro;
- e) Sala de amostras;
- f) Subestação;
- g) Interligação através de 592 metros lineares de correias transportadoras até o porto, bem como funis para descarga do produto;
- h) Modal rodoviário.

5.5.2 Veículos de transporte rodoviário de produtos perigosos e equipamentos para abastecimento

O transporte rodoviário de nitrato de amônio e de misturas de nitrato de amônio nos portos de Paranaguá e Antonina deve se dar:

- a) Em conformidade com o Regulamento para o Transporte Rodoviário de Produtos Perigosos e suas Instruções Complementares;
- b) Em veículos classificados como "de carga", conforme definições e prescrições específicas estabelecidas pelo Código de Trânsito Brasileiro;
- c) Com veículos e equipamentos devidamente sinalizados durante as operações de carga, transporte, descarga, transbordo, limpeza e descontaminação de produtos perigosos;
- d) Com condutor do veículo utilizado no transporte de produtos perigosos aprovado em curso específico para esta operação, sendo evidência objetiva a CNH com anotação de CETPP;
- e) Com veículos portando, no mínimo, os equipamentos relacionados a seguir:
 - i. 2 (dois) calços com dimensões mínimas de 150 x 200 x 150 mm;
 - ii. Jogo de ferramentas adequado para reparos em situações de emergência durante a viagem, contendo no mínimo: 1 (um) alicate universal; 1 (uma) chave de fenda ou chave Philips (conforme a necessidade); 1 (uma) chave apropriada para desconexão do cabo da bateria;

	SISTEMA DE GESTÃO INTEGRADO	Rev.: 00	
	PROCEDIMENTO OPERACIONAL	Pág.: 32/40	
Requisitos de SSMA na Descarga de Granéis Sólidos			Código: PO-APPA-SGI-028

- iii. 4 (quatro) cones para sinalização da via que atendam à NBR 15071, como serem na cor laranja, com duas faixas retrorrefletivas brancas, base de sustentação laranja ou preta, altura entre 700 e 760 mm e base com lado de 400 ± 20 mm;
- b) Extintor e capacidade extintora mínima:
 - i. 01 (um) extintor de pó 4-A:30-B:C ou 30-B:C;
 - ii. Ou 01 (um) extintor de CO₂ 5-B:C;
 - iii. Ou 01 (um) extintor de água 2-A.

5.5.3 Pessoal e competências necessárias

De maneira adicional ao estabelecido no subitem 5.4.3, o transporte rodoviário de Nitrato de Amônio ou de Misturas de Nitrato de Amônio deve obrigatoriamente se dar com condutor devidamente habilitado para a categoria do veículo utilizado no transporte de produtos perigosos e aprovado em curso específico para Movimentação de Produtos Perigosos (MOPP), sendo evidências objetivas a CNH compatível com o veículo contendo anotação do Curso Específico de Transporte de Produtos Perigosos (CETPP) ou, na ausência desta inscrição, certificado original de realização do curso.

Recomenda-se que os operadores portuários que realizam descarga destes fertilizantes classificados como produtos perigosos influenciem as empresas de transporte envolvidas para que estabeleçam, implementem e mantenham um programa de capacitação de trabalhadores para realização das atividades de carregamento, descarregamento e transbordo de produtos classificados como perigosos para transporte a granel e embalados (fracionados) que tenha como referência os requisitos da NBR 16173.

5.6 Descarga direta em caminhões para o interior

Operações de descargas de granéis sólidos diretamente em caminhões graneleiros¹¹ com destino ao interior devem se dar conforme todos os requisitos constantes no subitem 5.4, acrescidas de critério adicional para alívio de excesso de carga, que:

¹¹ Veículos que não dispõem de bica específica para alívio de excesso de carga, demandando abertura de parte da carroceria e alívio de carga no piso do cais público.

	SISTEMA DE GESTÃO INTEGRADO	Rev.: 00	
	PROCEDIMENTO OPERACIONAL	Pág.: 33/40	
Requisitos de SSMA na Descarga de Granéis Sólidos			Código: PO-APPA-SGI-028

- a) Deve ser realizada com a proteção das entradas do sistema de drenagem que estejam em um raio de 10m da posição do caminhão e condicionada à imediata remoção do produto com uso de carregadeira e posterior varrição mecanizada.

Para tanto, o operador portuário deve planejar previamente os recursos necessários, tais como carregadeiras/ varredeiras adicionais envolvidas na operação de um dado navio, a depender da quantidade de carga direcionada à descarga direta.

5.7 Descarga de granéis sólidos vegetais

Operações de descargas de granéis sólidos vegetais devem se dar conforme todos os requisitos constantes no subitem 5.4, acrescidas de critério adicional de que a condição de higiene e limpeza deve evitar que o produto movimentado (ex. cevada, malte, trigo, etc.) se configure como alimento para animais vetores de doenças, fato cuja eficácia deve ser assegurada pela isenção de aglomerações de animais da fauna sinantrópica nociva (sobretudo pombos, mas também roedores) na porção do cais público adjacente ao berço em operação e arredores.

5.8 Manutenção, pintura e limpeza de equipamentos

A manutenção, pintura e limpeza de equipamentos fixos (e/ou de mobilidade limitada) somente poderá ser realizada após o fornecimento de Plano de Trabalho de Manutenção, que deverá ser protocolado com a carta de solicitação de autorização com a respectiva descrição dos serviços a serem realizados, acompanhado do FM-PO-APPA-SGI-028a, a ser aprovado pela Diretoria de Operações Portuárias e Diretoria de Meio Ambiente, em atendimento aos requisitos abaixo:

- a) A carta deverá ser acompanhada de documento da empresa contendo a descrição dos procedimentos de segurança do trabalho e segurança ambiental que serão adotados;
- b) A solicitação de autorização deverá ser protocolada com no mínimo uma semana de antecedência da data de início da realização do serviço de manutenção e/ou limpeza;
- c) O período previsto para realização, descrito no Plano de Trabalho, será de no máximo 30 dias.

	SISTEMA DE GESTÃO INTEGRADO	Rev.: 00	
	PROCEDIMENTO OPERACIONAL	Pág.: 34/40	
Requisitos de SSMA na Descarga de Granéis Sólidos			Código: PO-APPA-SGI-028

Reformas de equipamentos e eventuais recuperações somente poderão ser realizadas fora da faixa portuária, exceto quando as características do equipamento não permitir, devendo seguir os mesmos critérios para autorização, através de protocolo de Plano de Trabalho.

O (s) operador (es) portuário (s) ou empresa (s) autorizada (s) são responsáveis pela limpeza dos locais onde se encontram instalados os equipamentos de sua propriedade, ou de terceiros a sua ordem, devendo respeitar as normas vigentes, em especial às estabelecidas pelas autoridades ambientais, com cuidado especial para os produtos líquidos (lubrificantes, combustível, etc.).

A limpeza e destinação dos resíduos deverá ter local apropriado, devendo obrigatoriamente ser dada a adequada destinação final a resíduos que porventura caiam durante o processo de operação e manutenção.

Os processos e procedimentos de limpeza em questão poderão ser realizados diretamente pelo operador portuário, ou autorizados ou por terceiros, à sua ordem.

Toda a atividade de limpeza deve ser realizada por empresa habilitada para tal, seguindo todos os preceitos legais aplicáveis à atividade, tais como os regramentos estabelecidos pela ANVISA, quando couber.

Todos os serviços de operação e manutenção, enquanto nas áreas públicas da faixa portuária, deverão ser realizados seguindo os dispositivos técnicos estabelecidos pela Receita Federal, normas de saúde e segurança do trabalho, normas técnicas brasileiras e corretas práticas ambientais.

A limpeza dos equipamentos deverá se dar preferencialmente a seco. Caso haja a necessidade de lavagem de equipamentos, esta somente poderá ser realizada com lavador de alta pressão e com a autorização da Diretoria de Meio Ambiente e Diretoria de Operações Portuárias, em local e condições estabelecidas pela APPA.

As empresas deverão seguir, minimamente, os requisitos abaixo elencados para a realização dos serviços de manutenção e/ou limpeza:

- a) Deverão ser isoladas as áreas com risco de queda de material resultante da limpeza;
- b) Deverá ser providenciada proteção com barreira filtrante visando retenção de partículas em todas as bocas de lobo que por ventura possam receber a água resultante da lavagem.

	SISTEMA DE GESTÃO INTEGRADO	Rev.: 00	
	PROCEDIMENTO OPERACIONAL	Pág.: 35/40	
Requisitos de SSMA na Descarga de Granéis Sólidos			Código: PO-APPA-SGI-028

5.8.1 Transporte de produtos de consumo exclusivos à manutenção

Quando da necessidade do transporte de produtos que serão consumidos exclusivamente em atividades de manutenção, as informações sobre sua composição e sua quantidade deverão estar especificadas no Plano de Trabalho aprovado, ratificando que tal transporte é destinado somente ao consumo interno, bem como atender os requisitos abaixo:

- a) Transporte em recipientes homologados e totalmente fechados;
- b) Fixos de maneira segura, sem que possam mover-se ou sofrer quedas durante o transporte;
- c) Com a respectiva análise de compatibilidade entre os agentes químicos que possivelmente possam ser transportados de maneira conjunta;
- d) Com kit de mitigação compatível para eventuais vazamentos;
- e) Se líquidos, com limite de até 200 litros para cada transporte;
- f) Se sólidos, com limite de até 100 kg para cada transporte.

5.8.2 Manutenção emergencial em equipamentos de grande porte

A manutenção emergencial de equipamentos caracteriza-se pela apresentação de problemas que impossibilitem o traslado de um determinado equipamento para a área destinada à sua manutenção.

Nesses casos, poderá ser autorizada a execução de serviços de manutenção fora das áreas de manutenção e aguardo, condicionada à análise da Autoridade Portuária, ou de seus representantes, visando o reestabelecimento operacional do equipamento e sua posterior movimentação para área destinada a este fim.

Para realização de manutenção emergencial o operador portuário deverá prover meios adequados de isolamento e sinalização do local, garantindo que demais operações e atividades não ocorram simultaneamente em sua área de abrangência, além de adotar medidas preventivas necessárias aos demais riscos envolvidos nas atividades.

Antes da realização da atividade, o operador portuário deverá preencher o Plano de Trabalho emergencial, através do formulário FM-PO-APPA-SGI-028a, descrevendo detalhadamente os serviços a serem executados e suas respectivas medidas preventivas, devendo informar de forma legível o nome do responsável do operador portuário e sua assinatura. Para cada atividade de manutenção deverá ser

 PORTOS DO PARANÁ <small>LOGÍSTICA INTELIGENTE</small>	SISTEMA DE GESTÃO INTEGRADO	Rev.: 00	 PARANÁ <small>GOVERNO DO ESTADO</small>
	PROCEDIMENTO OPERACIONAL	Pág.: 36/40	
Requisitos de SSMA na Descarga de Granéis Sólidos		Código: PO-APPA-SGI-028	

elaborado Plano de Trabalho de manutenção emergencial e será válido apenas para o período de duração da atividade, devendo esse período estar informado no plano. O Plano de Trabalho será submetido à análise e aprovação, no local da atividade, pela Autoridade Portuária através dos representantes das diretorias de operações e meio ambiente, bem como suas contratadas autorizadas. Caso autorizado, as equipes de campo realizarão as assinaturas no Plano de Trabalho, o qual deverá ser mantido pelo operador portuário no local durante toda a atividade.

O operador portuário deverá, obrigatoriamente, elaborar a análise preliminar de risco (APR) e emitir uma permissão de trabalho para a atividade. Quando se tratar de atividades com riscos de alto potencial, poderão ser recomendadas medidas adicionais de segurança.

As atividades de manutenção só poderão ser realizadas durante o período máximo de 2 (duas) horas, podendo ser revalidada uma única vez por igual período. As atividades de manutenção emergencial não poderão impactar as operações *in loco* e adjacentes.

Ao finalizar a atividade, o operador portuário deverá comunicar a Autoridade Portuária para formalização do encerramento do Plano de Trabalho.

Após a conclusão da manutenção emergencial, o operador portuário deverá protocolar para a Diretoria de Meio Ambiente, em até 2 dias úteis, o relatório fotográfico com detalhamento das atividades, constando o período de atividade, local, equipamento consertado, equipe envolvida com nomes dos funcionários e eventuais empresas contratadas. O Plano de Trabalho emergencial utilizado na atividade deverá ser anexado ao relatório a ser protocolado.

5.9 Gerenciamento de modificações na descarga de granéis sólidos

Qualquer alteração na descarga de granéis sólidos (física, tecnológica, de pessoal, da forma de execução de etapas específicas, etc.) é sujeita ao processo de gerenciamento de modificações estabelecido no PGR da Portos do Paraná ou em PO que venha a detalhá-lo.

5.10 Regras para gerenciamento de incidentes

O processo de gerenciamento de incidentes nas áreas dos portos organizados de Paranaguá e Antonina é estabelecido por meio do PO-APPA-SGI-022, disponível

 PORTOS DO PARANÁ <small>LOGÍSTICA INTELIGENTE</small>	SISTEMA DE GESTÃO INTEGRADO	Rev.: 00	 PARANÁ <small>GOVERNO DO ESTADO</small>
	PROCEDIMENTO OPERACIONAL	Pág.: 37/40	
Requisitos de SSMA na Descarga de Granéis Sólidos		Código: PO-APPA-SGI-028	

publicamente no portal eletrônico <http://www.portosdoparana.pr.gov.br/Meio-Ambiente/Pagina/Procedimentos-do-Sistema-de-Gestao-Integrado>.

Como disposição específica adicional, em caso de quaisquer incidentes causadores de danos estruturais aos equipamentos envolvidos na operação, mesmo que não haja necessidade de paralisação da operação, o uso do equipamento sinistrado deve ser suspenso e só poderá ser retomada após a apresentação de laudo técnico, elaborado por profissional legalmente habilitado, que certifique a integridade operacional do equipamento.

Ademais, operador portuário deverá acionar a Guarda Portuária/UASP para a realização do teste com etilômetro com os envolvidos diretamente no incidente, conforme PO PO-APPA-SGI-023, disponível publicamente no portal eletrônico <http://www.portosdoparana.pr.gov.br/Meio-Ambiente/Pagina/Procedimentos-do-Sistema-de-Gestao-Integrado>.

5.11 Medidas administrativas

5.11.1 Não conformidades operacionais de SSMA

O descumprimento das determinações deste PO sujeitará ao infrator as penalidades cominadas nos termos dos artigos 46 a 52, e incisos aplicáveis da Lei nº 12.815, de 05 de junho de 2013 e do Regulamento de Exploração dos Portos de Paranaguá e Antonina, sem prejuízo da apuração das responsabilidades nas esferas civil e penal.

Tais não conformidades serão objeto de anotação no respectivo cadastro do operador portuário, podendo até ensejar o cancelamento do certificado, de acordo com as normas estabelecidas no pré-cadastramento, bem como da aplicação das penalidades previstas no PO-APPA-SGI-024.

5.11.2 Grave e Iminente Risco (GIR) à vida e à saúde dos trabalhadores

Detectada não conformidade operacional que se configure como grave e iminente risco, conforme NR-03, o processo portuário (operação, apoio ou serviço) será paralisado até que haja correção, arcando a principal empresa responsável pelo processo com todo o ônus decorrente do fato. Profissionais da operação, de meio ambiente e/ou de segurança do trabalho da Portos do Paraná e de suas contratadas para apoio às gestões de SST e ambiental são autoridades para paralisação das

	SISTEMA DE GESTÃO INTEGRADO	Rev.: 00	
	PROCEDIMENTO OPERACIONAL	Pág.: 38/40	
Requisitos de SSMA na Descarga de Granéis Sólidos		Código: PO-APPA-SGI-028	

atividades até que a NC seja tratada ou, preferencialmente, saneada (tratamento abrangente e preventivo à causa-raiz do risco).

5.12 Revisão do PO de Requisitos de SSMA na Descarga de Granéis Sólidos

A revisão deste PO deve ser realizada:

- a) Previamente à necessidade de quaisquer modificações;
- b) Em até 90 dias após a ocorrência de quaisquer acidentes de severidade catastrófica nas operações de descarga de granéis sólidos;
- c) A cada três anos.

6 CONTROLE DE INFORMAÇÃO DOCUMENTADA

Os registros e planos de ação resultantes de inspeções rotineiras de SSMA nas operações de descarga de granéis sólidos pela Autoridade Portuária devem ser retidos e gerenciados sob responsabilidade da equipe técnica do GT-PGR, em pastas específicas no servidor, por, no mínimo, 10 anos.

7 DIVULGAÇÃO

Este procedimento será divulgado por meio do site www.portosdoparana.com.br pela Gerência de Comunicação e Marketing e eletronicamente via e-mail a todas as empresas envolvidas na descarga de granéis sólidos. Além disso, também será divulgado por meio de diálogos de conscientização pela equipe técnica da DMA.

	SISTEMA DE GESTÃO INTEGRADO	Rev.: 00	
	PROCEDIMENTO OPERACIONAL	Pág.: 39/40	
Requisitos de SSMA na Descarga de Granéis Sólidos			Código: PO-APPA-SGI-028

8 AUTORIDADE E RESPONSABILIDADE

Tabela 1 – Atribuídos, responsáveis e autoridades pela implementação e manutenção do processo de regulamentação e fiscalização de SSMA na descarga de granéis sólidos nos portos de Paranaguá e Antonina.

Subprocesso/ tarefa	Método	Atribuído	Responsável	Autoridade
Estabelecer requisitos mínimos de SSMA para operações de descarga de granéis sólidos	1	Equipe técnica da DMA (funcionários e/ou terceirizados)	Equipe técnica do GT-PGR	Diretores Presidente e Ambiental
Pré-qualificação dos operadores portuários	5.1	Comissão Permanente de Qualificação de Operador Portuário (Cooport)		Diretor Presidente
Programação, atracação, operação e desatracação de navios	5.2	Vide <i>Regulamento de Programações, Operações e Atracações de Navios, nas Normas de Funcionamento das Operações de Descarga de Granéis Sólidos de Origem Química e Mineral</i> e nas Ordens de Serviço da APPA que as atualizam		
Cumprir e fazer cumprir requisitos de SSMA na descarga de granéis sólidos	5.3 a 5.7	Operadoras portuárias de descarga de granéis sólidos		Alta Direção das operadoras portuárias
Fiscalizar o cumprimento dos requisitos de SSMA na descarga de granéis sólidos	5.3 a 5.7	Equipes do GT-PGR e de contratadas para apoio técnico nas atividades do SGI	Gerente de Meio Ambiente e Gerente de Saúde e Segurança do Trabalho	Diretor de Meio Ambiente
Cumprir regras de gerenciamento de modificações	5.9	Operadoras portuárias de descarga de granéis sólidos		Alta Direção das operadoras portuárias
Analisar requisitos de SSMA e aprovar modificações	5.9	Comissão multidisciplinar para análise		Diretor Presidente
Gerenciamento de incidentes	5.10	Vide PO-APPA-SGI-022		
Aplicação de medidas administrativas	5.11	Equipe técnica do GT-PGR		Diretores Presidente e Ambiental
Revisão do PO	5.12	Equipe técnica da DMA (funcionários e/ou terceirizados)	Equipe técnica do GT-PGR	Diretores Presidente e Ambiental
Controle de informação documentada	6	Equipe técnica da DMA (funcionários e/ou terceirizados)	Equipe técnica do GT-PGR	Gerentes de Meio Ambiente e de SST
Divulgar o PO eletronicamente	7	Equipe técnica da Gerência de Comunicação		Gerente de Comunicação e Marketing
Divulgar/conscientizar sobre o PO	7	Equipe técnica da DMA (funcionários e/ou terceirizados)	Equipe técnica do GT-PGR	Diretores Presidente e Ambiental


	SISTEMA DE GESTÃO INTEGRADO	Rev.: 00	
	PROCEDIMENTO OPERACIONAL	Pág.: 40/40	
Requisitos de SSMA na Descarga de Granéis Sólidos			Código: PO-APPA-SGI-028


9 APÊNDICE E ANEXO

Anexo 9-1 – Esquema ilustrativo de estrutura de proteção de cabine de operadores de funis móveis

	SISTEMA DE GESTÃO INTEGRADO	Rev.: 00	
	PROCEDIMENTO OPERACIONAL	Ap./An.: 9-01	
Requisitos de SSMA na Descarga de Granéis Sólidos			Código: PO-APPA-SGI-028


Anexo 9-1 – Esquema ilustrativo de estrutura de proteção de cabine de operadores de funis móveis

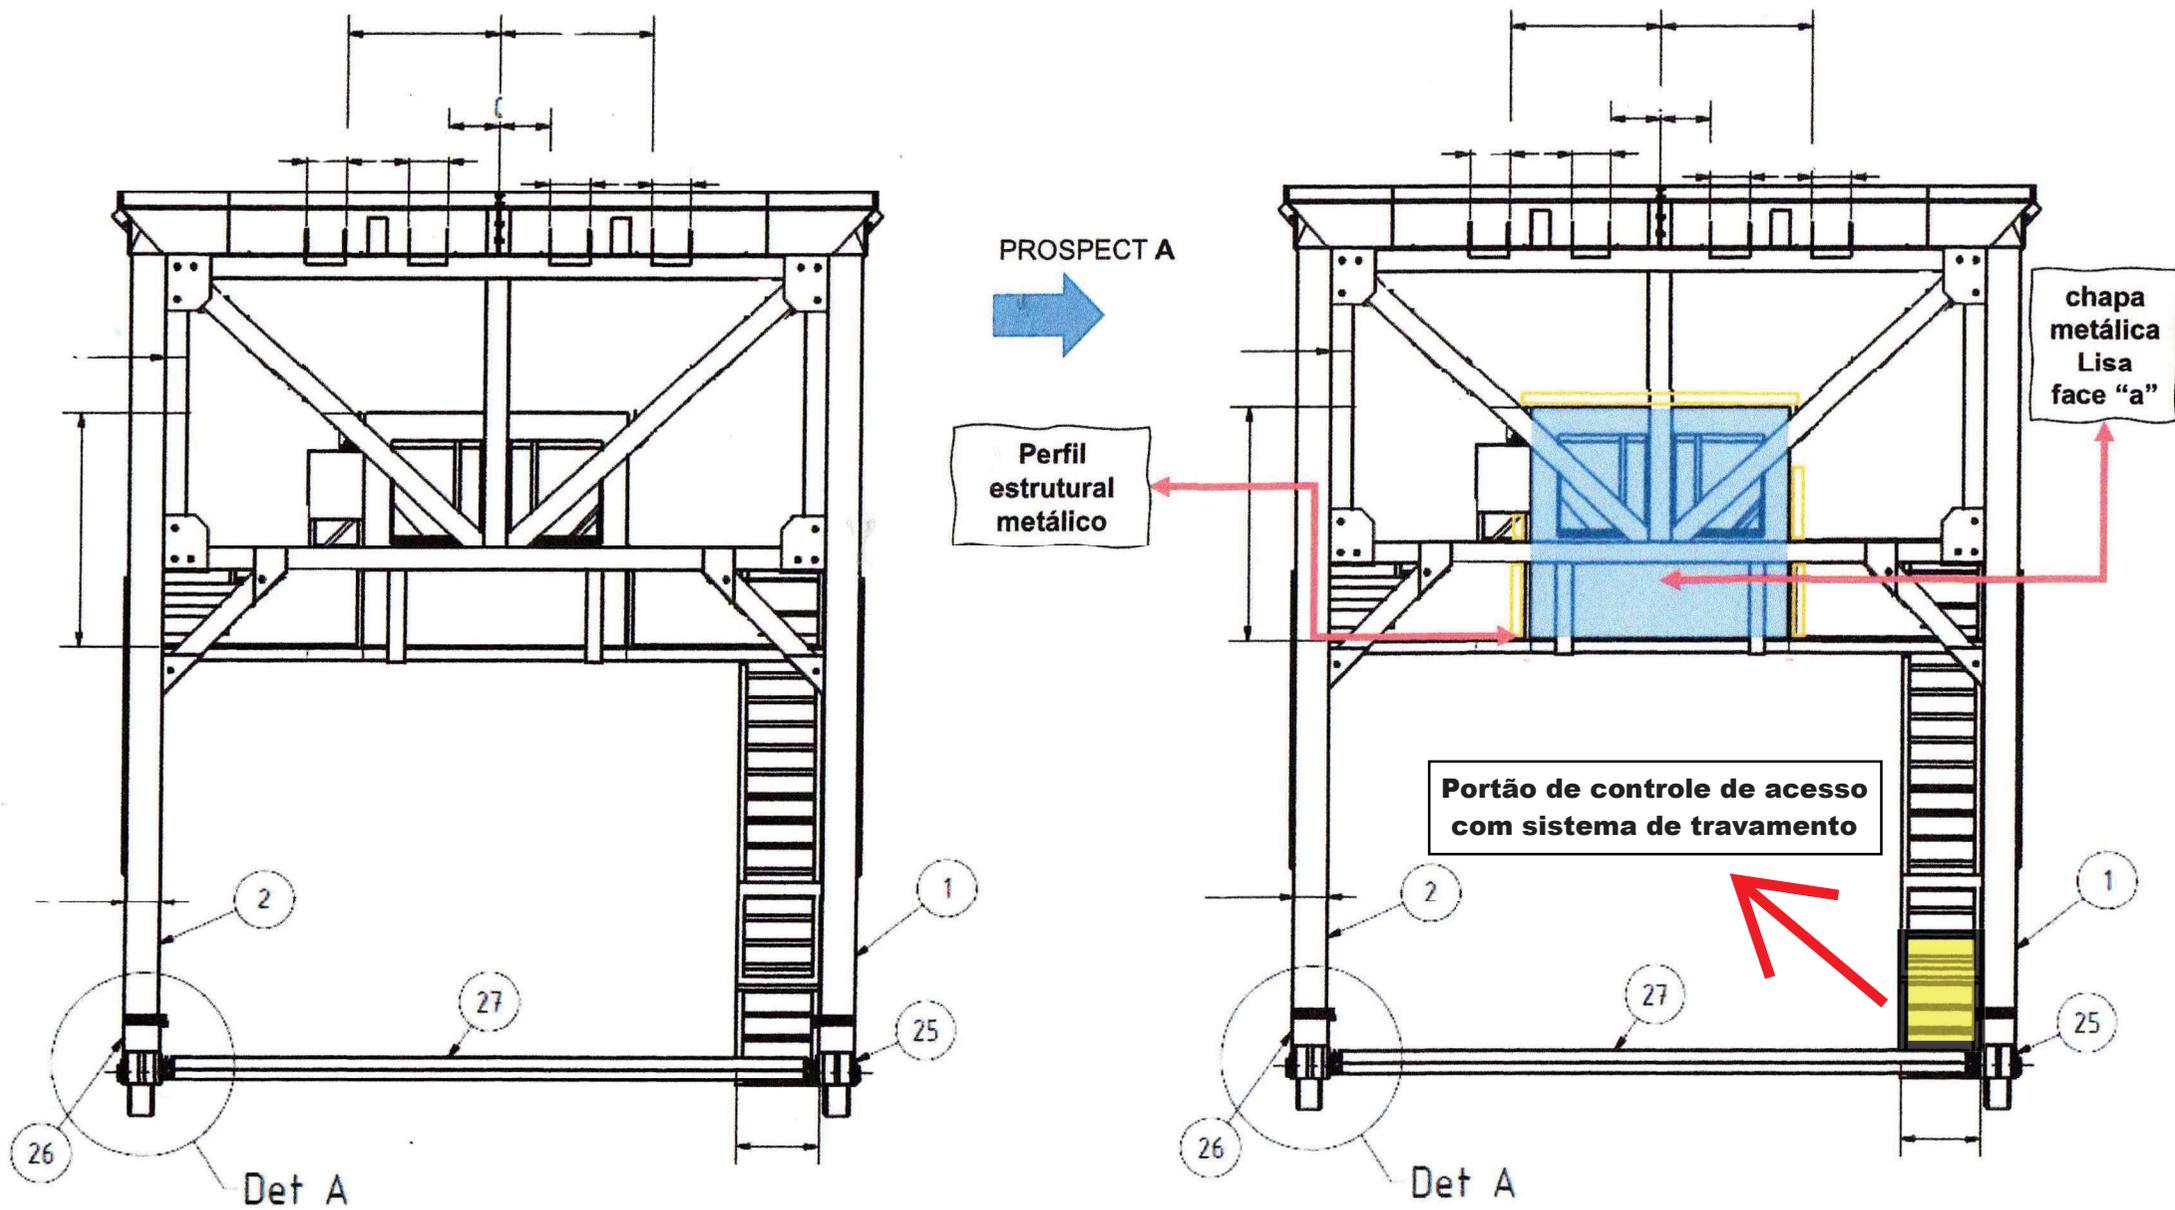

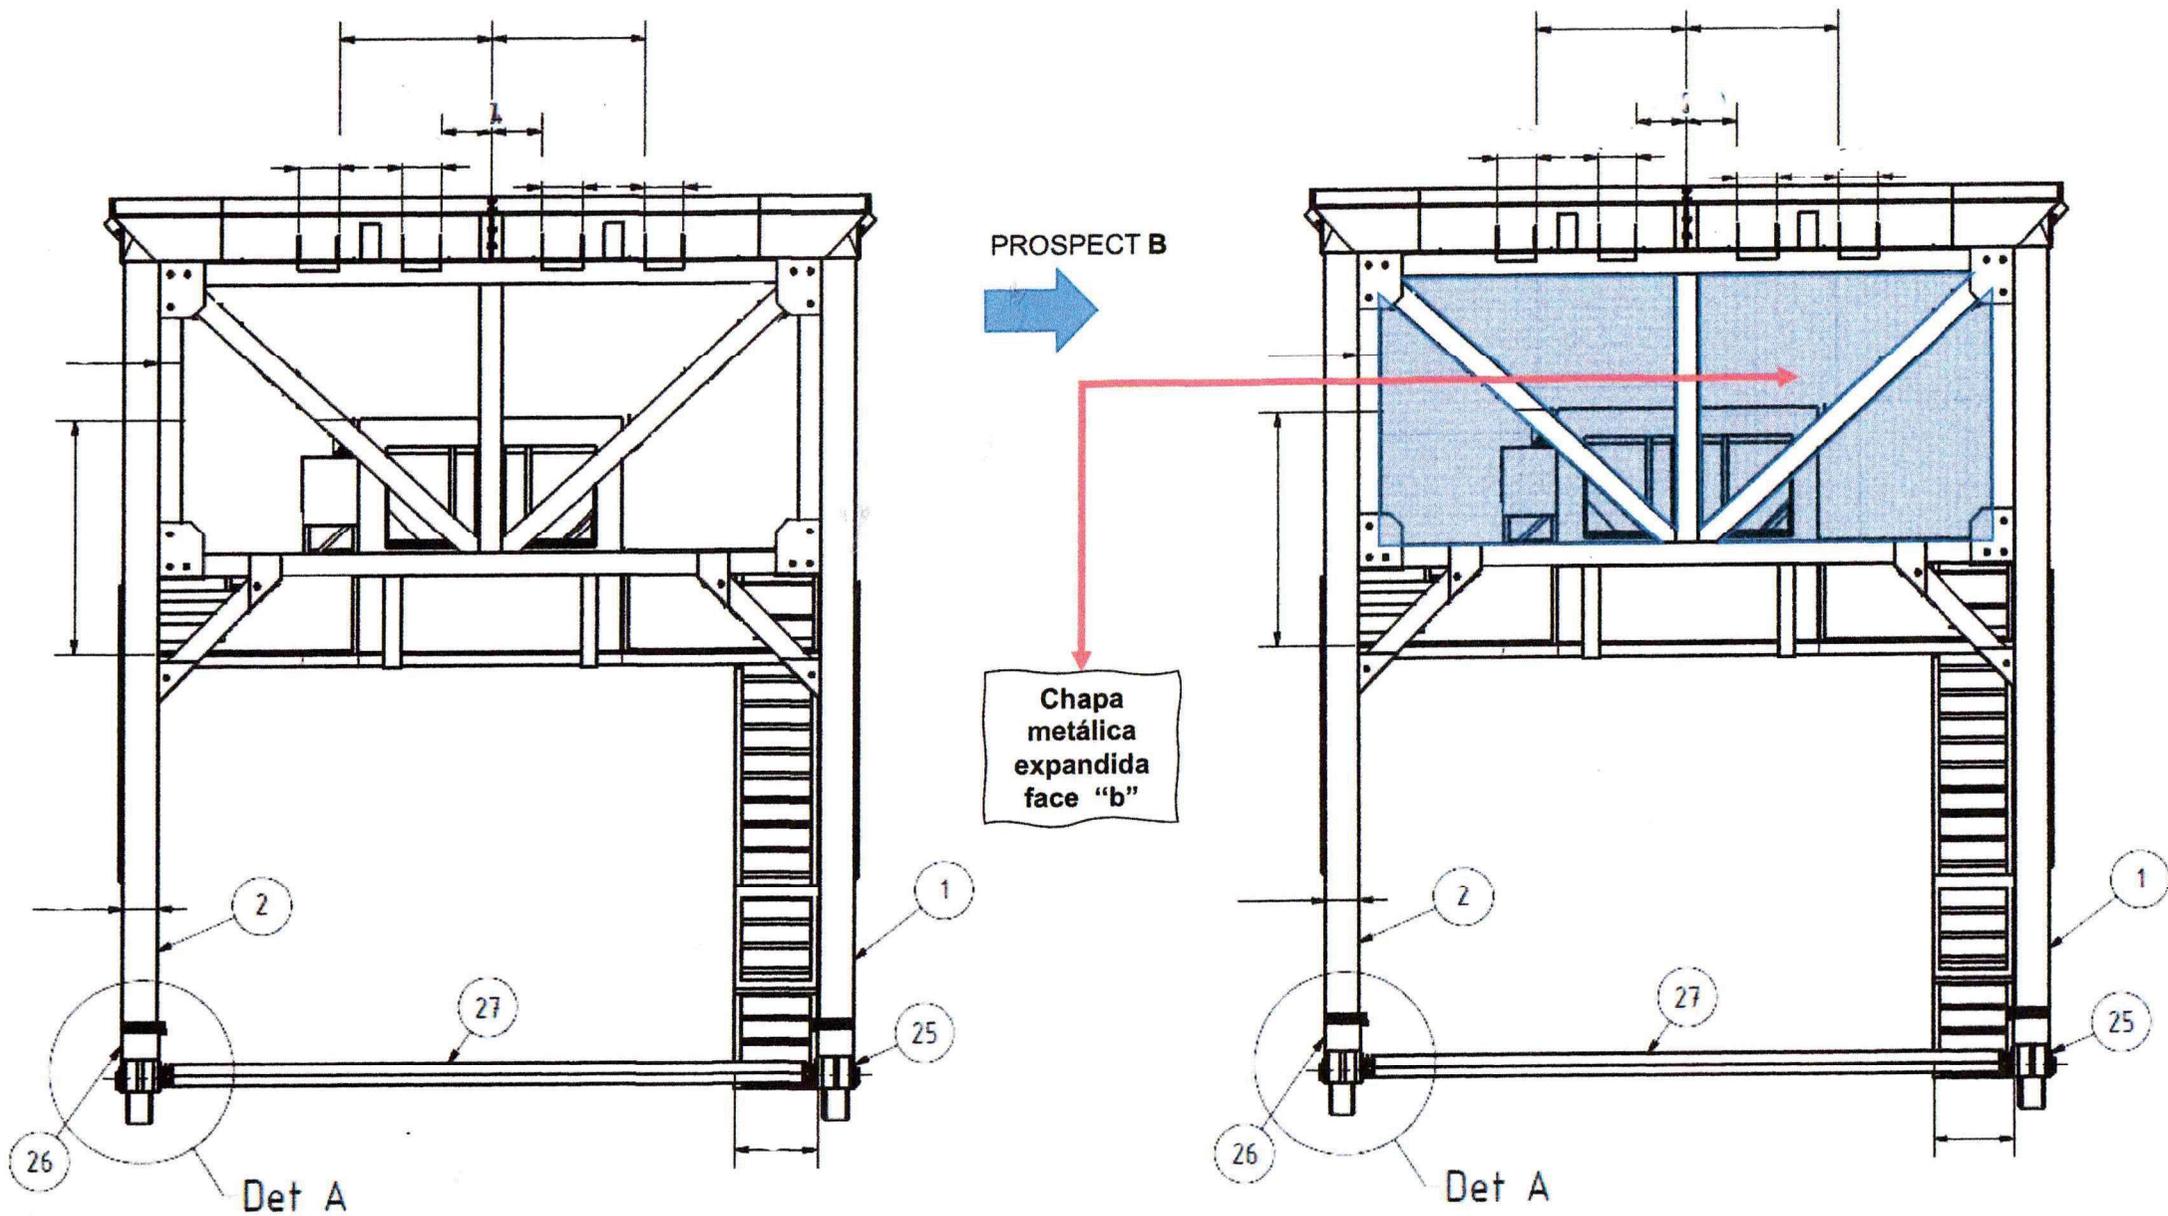

PO-APPA-SGI-028

Anexo I - Esquema ilustrativo da proteção da cabine do funil

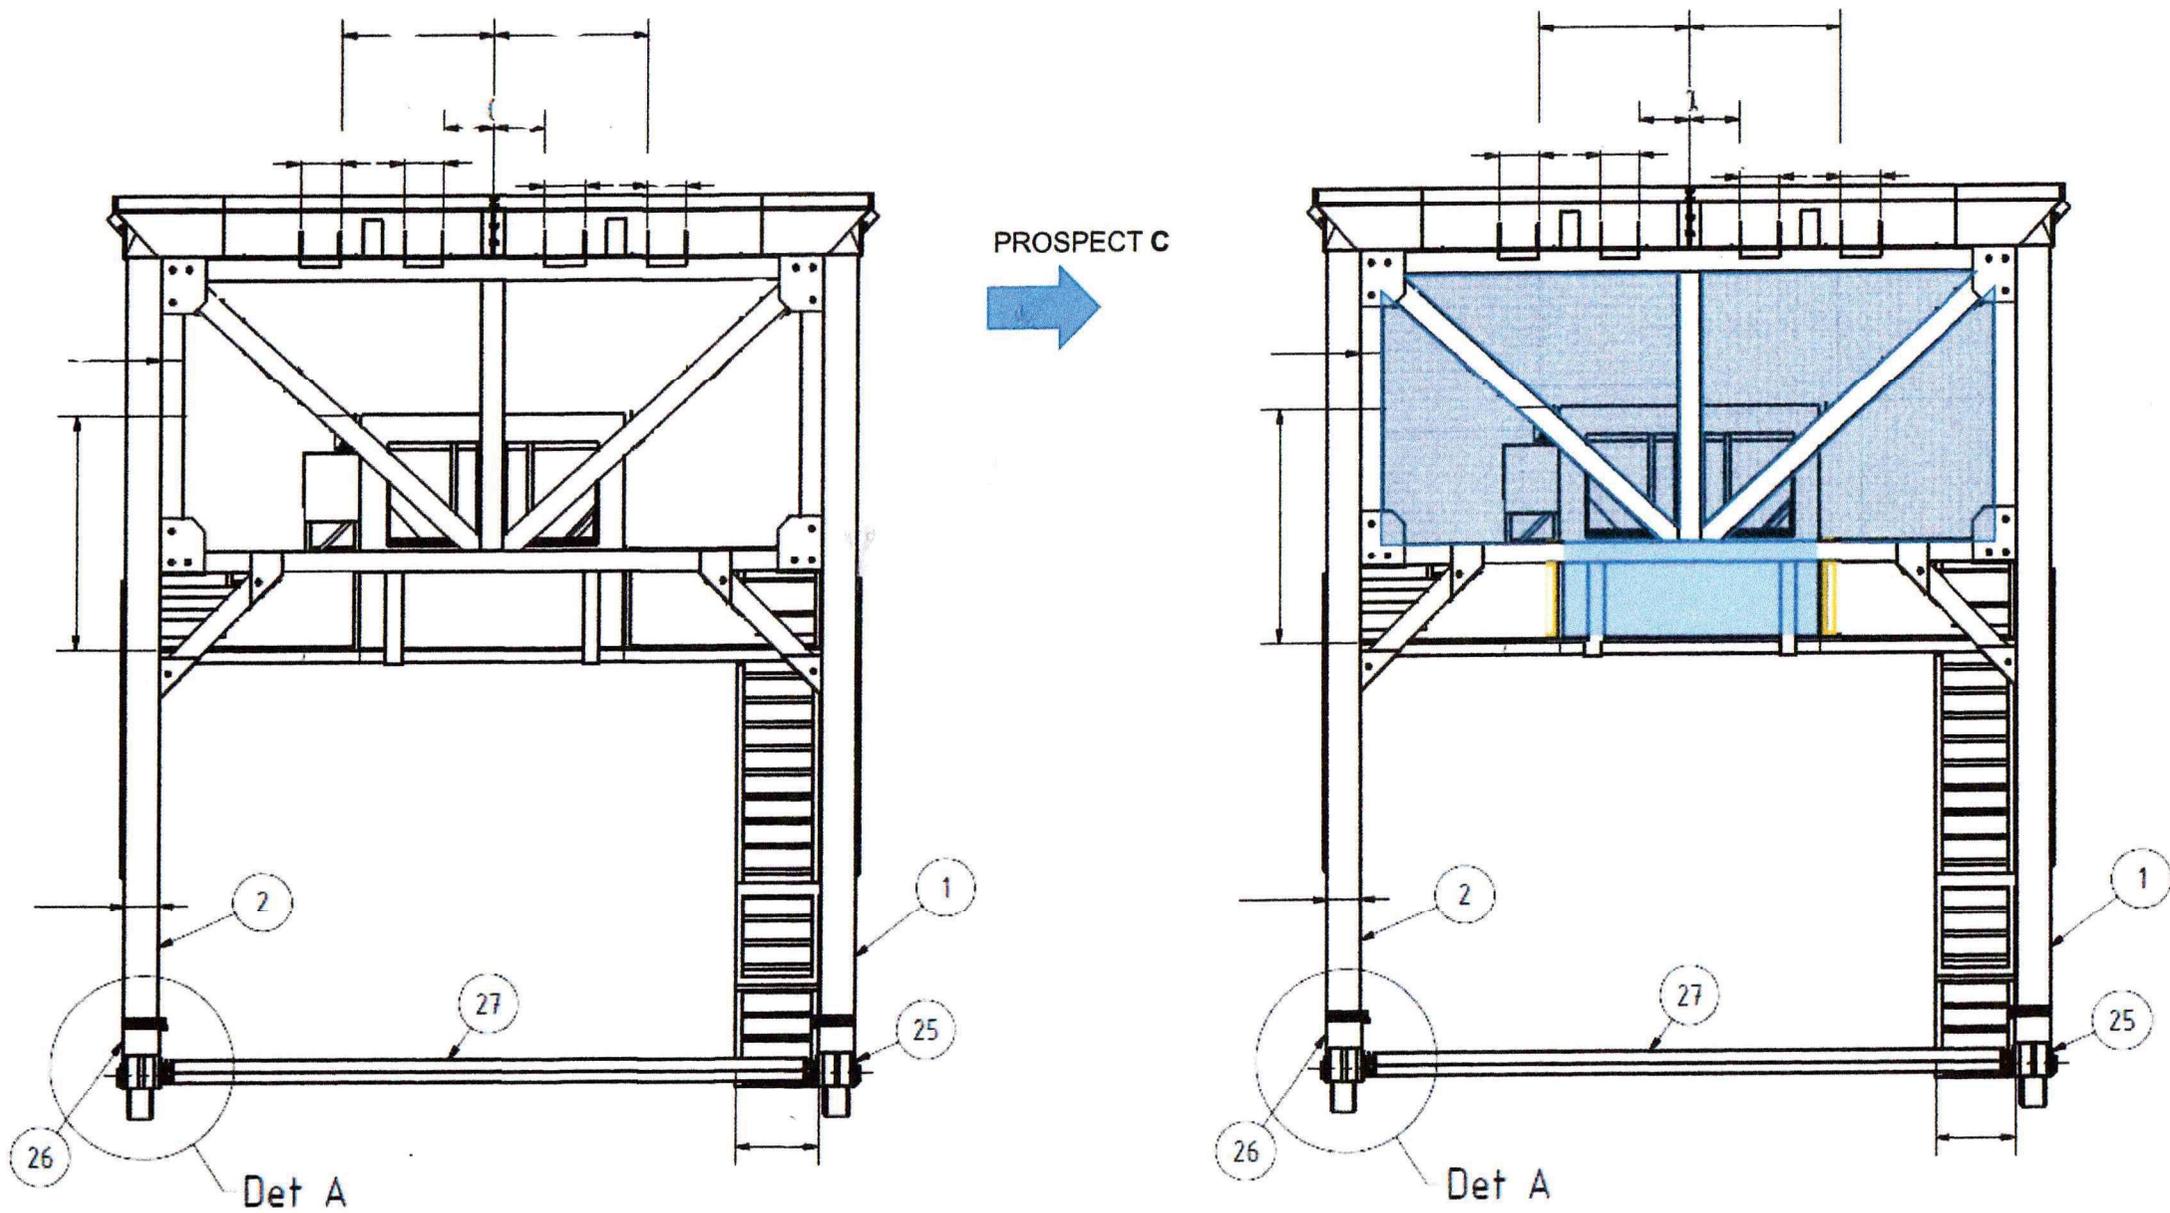

PO-APPA-SGI-028

Anexo I - Esquema ilustrativo da proteção da cabine do funil

